

CATEYE

MICRO Wireless

CYCLOCOMPUTER

CC - MC100W



Owner's Manual



U.S. Pat. Nos. 4633216/4636769/4642606/5236759 and Design Pat. Pending
 Copyright© 2011 CATEYE Co., Ltd.
 CCMC1W-110930 066600370 4




Max.
Distance
70 cm



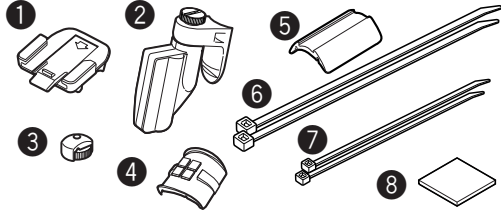
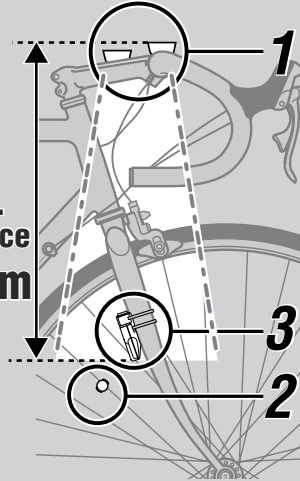


Nazwa elementu

- 1 Obejma
- 2 Czujnik prędkości A
- 3 Magnes
- 4 Podkładka gumowa pod obejmę
- 5 Pierścień gumowy mocujący czujnik
- 6 Nylonowe cięgna (długie x2)
- 7 Nylonowe cięgna (krótkie x2)
- 8 Taśma klejąca dwustronna

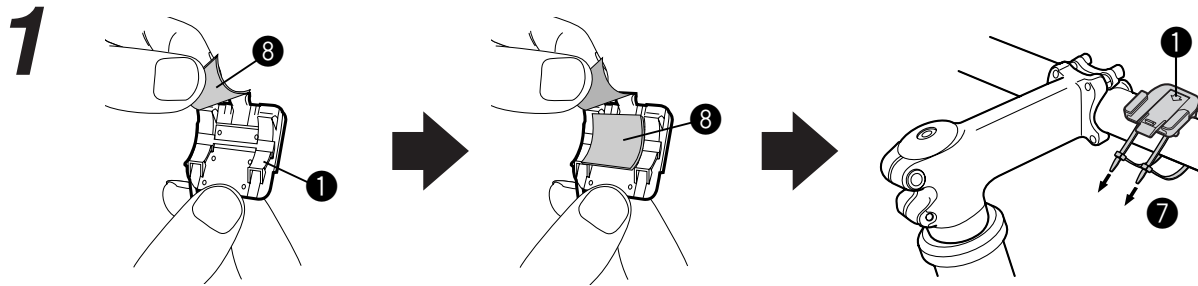

or

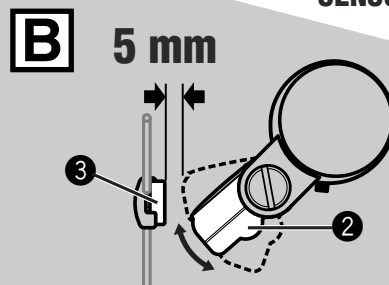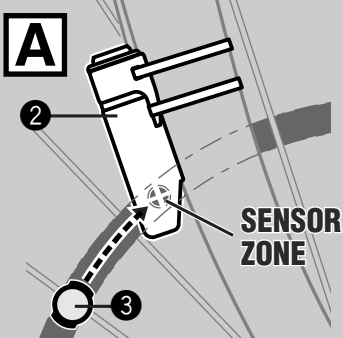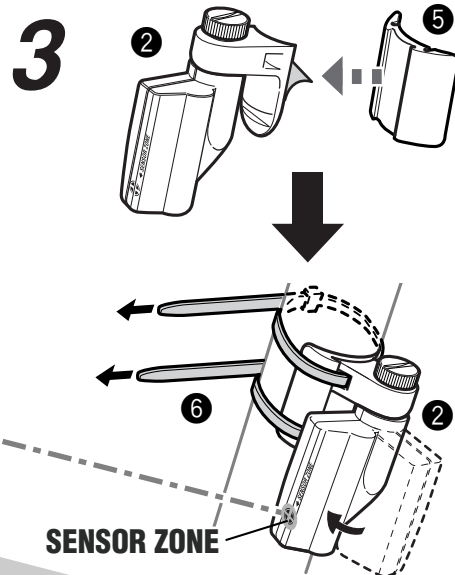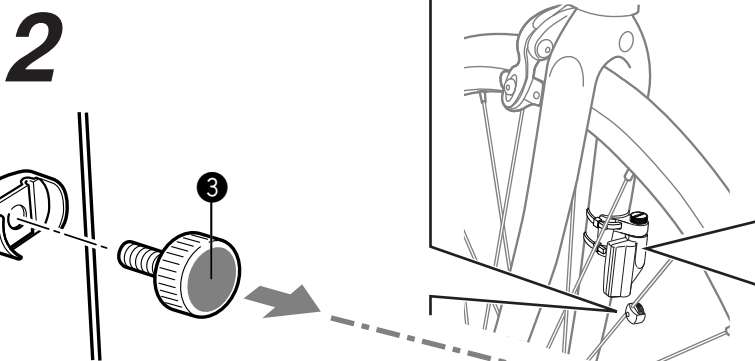


PL



CC-MC100W MICRO Wireless

SET UP ↓ BEFORE USE ↓


1. All Clear

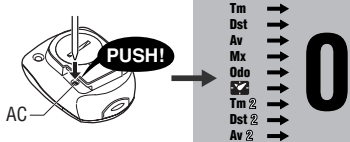

2. Select km/h or mph

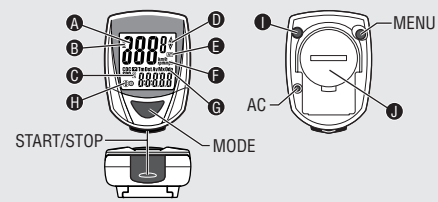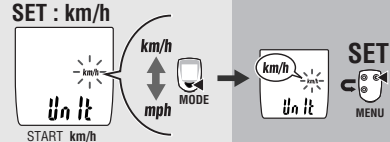


3. Wheel Circumference

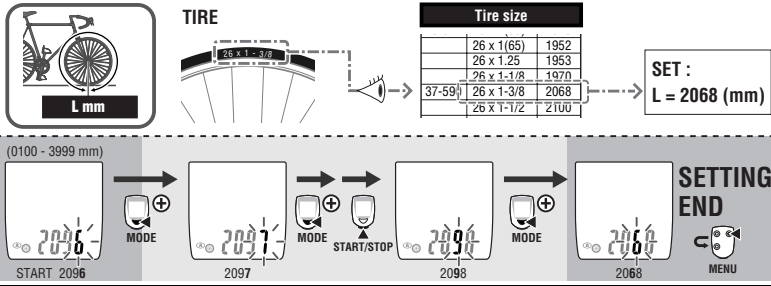


| ETRTO | Tire size | L (mm) | ETRTO | Tire size | L (mm) | ETRTO | Tire size | L (mm) |
|--------|------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------------|--------|
| | 12 x 1.75 | 935 | | 26 x 7/8 | 1920 | 32-630 | 27 x 1-1/4 | 2161 |
| | 14 x 1.50 | 1020 | 23-571 | 26 x 1 (65) | 1913 | | 27 x 1-3/8 | 2169 |
| | 14 x 1.75 | 1055 | | 26 x 1 (65) | 1952 | | 650 x 35A | 2090 |
| | 16 x 1.50 | 1185 | | 26 x 1.25 | 1953 | | 650 x 38A | 2125 |
| 47-305 | 16 x 1.75 | 1195 | | 26 x 1-1/8 | 1970 | 18-622 | 650 x 38B | 2105 |
| | 18 x 1.50 | 1340 | 37-590 | 26 x 1-3/8 | 2068 | | 700 x 18C | 2070 |
| | 18 x 1.75 | 1350 | | 26 x 1-1/2 | 2100 | | 700 x 19C | 2080 |
| 47-406 | 20 x 1.75 | 1515 | | 26 x 1-1/2 | 2005 | | 700 x 20C | 2086 |
| | 20 x 1-3/8 | 1615 | 40-559 | 26 x 1.50 | 2010 | 20-622 | 700 x 20C | 2096 |
| | 22 x 1-3/8 | 1770 | 47-559 | 26 x 1-1/8 | 2023 | 25-622 | 700 x 25C | 2105 |
| | 22 x 1-1/2 | 1785 | 50-559 | 26 x 1.95 | 2050 | 28-622 | 700 x 28C | 2136 |
| | 24 x 1 | 1753 | 54-559 | 26 x 2.00 | 2055 | | 700 x 30C | 2170 |
| | 24 x 3/4 Tubular | 1785 | | 26 x 2.10 | 2068 | 32-622 | 700 x 32C | 2155 |
| | 24 x 1-1/8 | 1795 | 57-559 | 26 x 2.125 | 2070 | | 700C Tubular | 2130 |
| | 24 x 1-1/4 | 1905 | | 26 x 2.35 | 2083 | 37-622 | 700 x 35C | 2168 |
| 47-507 | 24 x 1.75 | 1890 | 57-559 | 26 x 3.00 | 2170 | | 700 x 38C | 2180 |
| | 24 x 2.00 | 1925 | | 27 x 1 | 2145 | 40-522 | 700 x 40C | 2200 |
| | 24 x 2.125 | 1965 | | 27 x 1-1/8 | 2155 | | | |


OPERATION FLOW

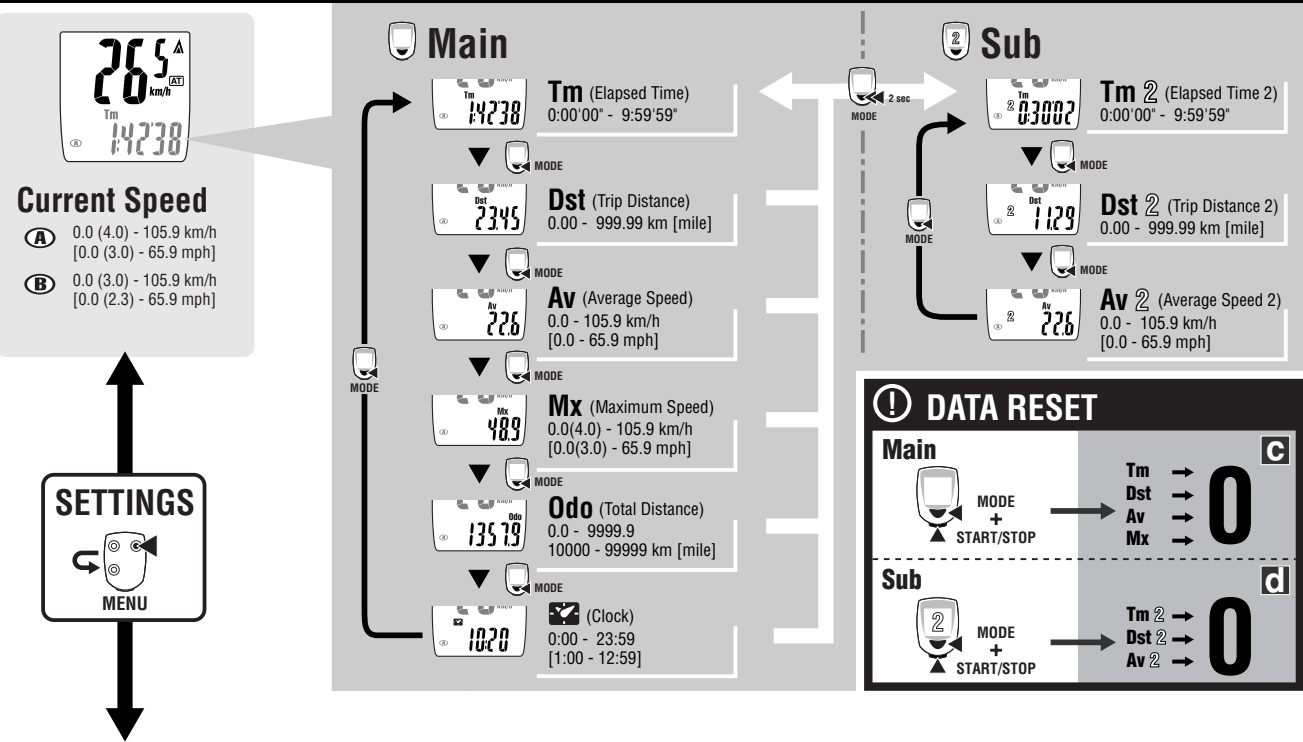

MENU FLOW (SETTINGS)

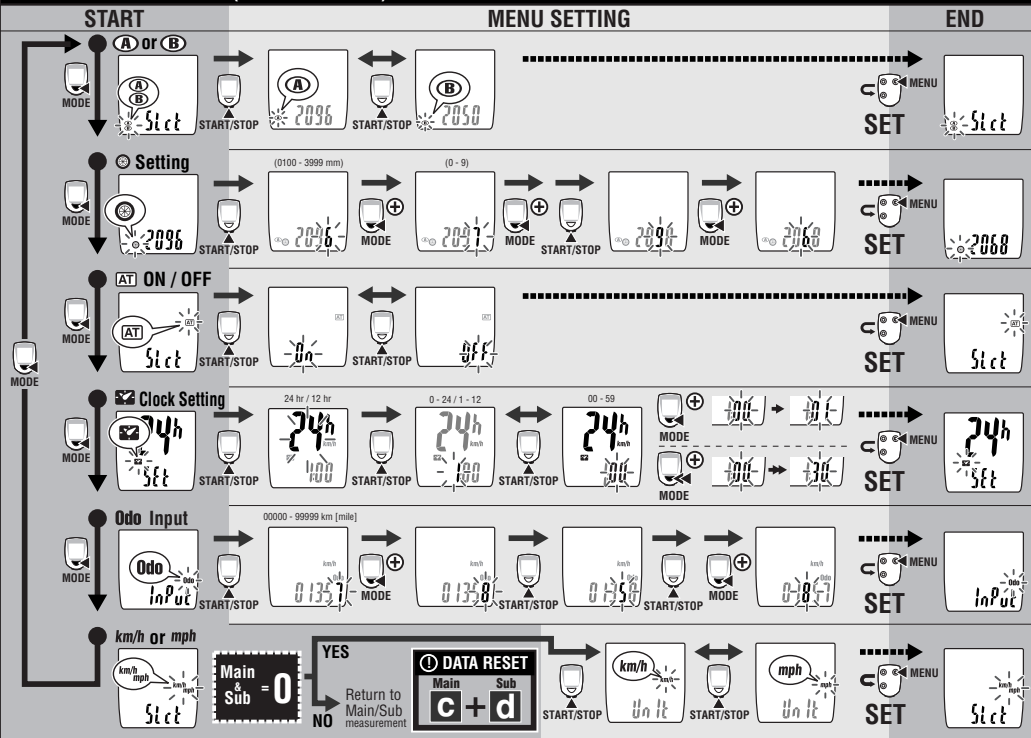

BATTERY

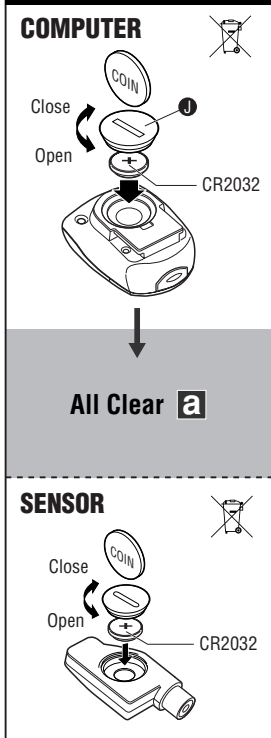

PL

CC-MC100W MICRO Wireless

! OSTRZEŻENIA

- Nie koncentrować się na komputerze podczas jazdy. Najważniejszą jest bezpieczna jazda!
- Bezpiecznie zamontować magnes, czujnik i obejmę. Należy co jakiś czas sprawdzać mocowanie.
- Zużyte baterie należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. W przypadku ich poknięcia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
- Unikać wystawiania komputera na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Nie rozkładać komputera.
- Komputer i elementy dodatkowe należy czyścić miękką szmatką, zwiłoną łagodnym deterdżentem. Nie używać do tego celu rozpuszczalnika, benzenu lub alkoholu.

Bezprzewodowy czujnik

Czujnik został zaprojektowany tak, aby odbierał sygnały o ograniczonym zasięgu w celu uniknięcia zakłóceń sygnału. Z tego względu czujnik i komputer powinny znajdować się dość blisko siebie. W przypadku niskiej temperatury lub rozładowania baterii, powinny znajdować się bliżej niż zwykle. Czujnik należy zamontować u góry widelca, tak aby odległość pomiędzy czujnikiem i komputerem nie przekraczała 70 cm. Komputer należy zamontować na kierownicy, dolną część powinna być skierowana ku czujnikowi. (Przy montażu należy uwzględnić nachylenie wspornika kierownicy.) (Sprawdzić, czy odległość odbioru jest odpowiednia.)

Zakłócenia, powodujące niepoprawne działanie, mogą wystąpić, jeżeli komputer znajduje się:

- Blisko odbiornika telewizyjnego, komputera, radioodbiornika, silnika, w samochodzie lub pociągu.
- W pobliżu przejazdów kolejowych, torów kolejowych, stacji telewizyjnych lub baz radarowych.
- W pobliżu innych rowerów z czujnikami bezprzewodowymi.

Poprawna instalacja czujnika i magnesu

- A** Przyćrzeć magnes ➊ tak, aby przechodził przez strefę działania czujnika ➋
- B** Upewnić się, że pomiędzy czujnikiem ➌ i magnesem ➍ występuje co najmniej 5 mm przesłuwitu.

Elementy zestawu

- A** Bieżąca prędkość
- B** Ikona odbioru sygnału czujnika ➊ Miga zgodnie z sygnałami czujnika.
- C** Ikona pomiaru Sub (Podrzędny) ➒
- D** Strzałka tempa
- E** Sygnalizuje, czy bieżąca prędkość jest większa, czy mniejsza w stosunku do prędkości średniej. (▲ Większa ▼ Mniejsza)
- F** Ikona trybu automatycznego ➔ ➕
- G** Jednostka prędkości **km/h mph**
- H** Symbol trybu ➔ ➕
- Wskazuje bieżąco wybrany tryb.
 - Tm (Tm 2)** [Czas jazdy]
 - Dst (Dst 2)** [Dystans na trasie]
 - Av (Av 2)** [Prędkość średnia]
 - Max** [Prędkość maksymalna]
 - Odo** [Dystans całkowity]
 - ☒** [Zegar]
- I** Ikona rozmiaru kół ➎ ➏
- ➊** Przycisk podświetlenia
- ➋** Pokrywa komory baterii

Włączanie/wyłączanie pomiaru

Ten komputer umożliwi pomiar automatyczny (tryb automatyczny) lub ręczny. Podczas pomiaru miga ikona jednostki prędkości. Pomiar prędkości maksymalnej i dy stansu całkowitego, są aktualizowane niezależnie od trybu pomiaru.

• Tryb automatyczny (pomiar automatyczny)

Jeżeli świeci się ikona ➔, oznacza to, że pomiar jest automatyczny. W trybie automatycznym włączanie lub wyłączanie pomiaru za pomocą przycisku START/STOP jest niemożliwe.

• Pomiar ręczny

Jeżeli ikona ➔ nie świeci się, można włączać lub wyłączać pomiar za pomocą przycisku START/STOP.

- * Aby włączać lub wyłączać tryb automatyczny, należy używać ekranu menu. Więcej informacji zawiera schemat MENU FLOW.

Przełączanie symbolu trybu ➔ ➕

Naciśnięcie przycisk MODE, aby zmienić tryb pomiaru zgodnie ze schematem OPERATION FLOW.

Naciśnięcie przycisk MODE przez 2 sekundy, aby przełączyć pomiar Main (Główny) na Sub (Podrzędny).

• Pomiar Sub (Podrzędny)

Jeżeli pomiar Main (Główny) zostaje zatrzymany/uruchomiony, to pomiar Sub (Podrzędny) zostaje odpowiednio uruchomiany/zatrzymany. Należy jednak pamiętać, że pomiary trzeba zerować oddzielnie. Zerowanie pomiarów Main (Główny) i Sub (Podrzędny) w różnych czasach, umożliwia pomiar międzyczasów.

- * Zostaje teraz wyświetlona strzałka tempa Sub (Podrzędny), porównywanego z wartością prędkości średniej (Av2).

Zerowanie danych Main : ☒ Sub : ☒

Aby wyzerować dane pomiaru, należy wyświetlić dane pomiaru Main (Główny) Sub (Podrzędny) i naciśnięć jednocześnie przyciski START/STOP i MODE. Dystans na trasie nie zostanie wyzerowany.

Podświetlenie

Naciśnięcie przycisk podświetlenia, aby rozjaśnić wyświetlacz na ok. 3 sekundy. Jeżeli bateria jest bliska rozładowania, zamiga ikona rozmiaru kół i wyświetlacz nie zostanie podświetlony.

Funkcja oszczędzania energii

Jeżeli komputer nie otrzyma żadnych sygnałów przez 10 minut, zostanie włączony tryb oszczędzania energii i wyświetlany będzie tylko zegar. Ekran pomiaru zostanie wyświetlony po otrzymaniu ponownego sygnału z czujnika. Po dwóch tygodniach braku aktywności, tryb oszczędzania energii przechodzi do trybu SLEEP (Uśpienia). Naciśnięcie przycisku MODE lub START/STOP w trybie SLEEP powoduje włączenie ekranu pomiaru.

Dwa rozmiary kół

W komputerze można zarejestrować dwa rozmiary kół (rozmiary kół ➎ i ➏). Ta funkcja jest przydatna, jeżeli komputera używa się na dwóch rowerach lub jeżeli na jednym rowerze używa się kół o różnych rozmiarach, w różnych okresach. Rozmiar kół B został wstępnie zaprogramowany na rozmiar opony 26 x 1.95 cala.

* Aby włączać lub wyłączać rozmiary ➎ i ➏, należy używać ekranu menu. Więcej informacji zawiera schemat MENU FLOW.

Zmiana ustawień komputera

Jeżeli w czasie wyświetlania ekranu pomiaru zostanie naciśnięty przycisk MENU, zostanie wyświetlony ekran menu. Po zatrzymaniu pomiaru i kiedy nie jest odbierany sygnał, należy naciśnięć przyciski START/STOP w celu zmiany ustawień menu.

- Ustawianie zegara Ustawić zegar za pomocą ustawień ☒ w schemacie MENU FLOW.
- Zmiana jednostki pomiaru (km/godz. / mile/godz.) Aby ustawić jednostkę prędkości, należy przednio wyzerować dane pomiaru Main (Główny) i Sub (Podrzędny).

* Więcej informacji zawiera schemat MENU FLOW.

Konserwacja

Do czyszczenia komputera lub akcesoriów należy stosować miękką szmatkę z rozcieńczonym neutralnym deterdżentem, a następnie wytrzeć je suchą szmatką.

Rozwiązywanie problemów

Wyświetlacz nie działa

• Czy bateria w komputerze jest rozładowana?

• Wymień ją i wprowadź ponownie właściwe informacje.

(Wyczyść wszystko ➎).

Wyświetlanie niewłaściwych danych

• Włącz operację kasowania wszystkiego (Wyczyść wszystko ➎).

Naciśnięcie przycisku START/STOP nie powoduje uruchomienia/zatrzymania czasu jazdy.

• Czy świeci się ikona ➔ ?

• Aby włączyć pomiar za pomocą przycisku START/STOP, należy wyłączyć tryb automatyczny

Ikona czujnika nie miga. (Brak wyświetlania prędkości.) [Jeżeli ikona sygnału z czujnika nie miga, zmniejsz odległość pomiędzy czujnikiem i komputerem, dopasuj położenie magnesu i ponownie obróć przednie koło. Jeżeli ikona teraz miga, oznacza to, że komputer i czujnik były za daleko od siebie lub że bateria jest na wyczerpaniu.]

• Czy prześwit pomiędzy czujnikiem i magnesem jest za duży?

• Czy magnes przechodzi przez strefę działania czujnika?

• Dostosować położenie magnesu i czujnika.

• Czy komputer został zamontowany pow właściwym kątem?

• Zamontować komputer tak, aby dolna powierzchnia była skierowana ku czujnikowi.

• Czy odległość pomiędzy czujnikiem i komputerem jest za duża?

• Zamontować czujnik bliżej komputera.

• Czy bateria czujnika jest rozładowana?

• W zimie spada wydajność baterii.

• Wymień ją.

• Czy bateria komputera jest rozładowana?

• Wymień ją na nową. (Wyczyść wszystko ➎).

Wymiana baterii

• Komputer

Jeżeli ikona rozmiaru kół (➎ lub ➏) miga, należy wymienić baterię. Dystans całkowity może zostać wprowadzony ręcznie. Przed wyjęciem baterii należy zanotować bieżący dystans całkowity. Nową baterię litową (CR2032) należy włożyć tak, aby strona ze znakiem (+) znajdowała się u góry. Następnie należy uruchomić komputer zgodnie z procedurą SET UP i ustawić zegar jak w schemacie MENU FLOW.

• Czujnik

Jeżeli odbiór czujnika jest słaby, należy wymienić baterię. Następnie należy sprawdzić położenie baterii i magnesu.

Specyfikacja

| | | |
|-------------------------|-----------|---|
| Bateria | Komputer: | Bateria litowa CR2032 x 1 |
| | Czujnik: | Bateria litowa CR2032 x 1 |
| Żywotność baterii | Komputer: | Okolo 1 lat (Jeżeli komputer używany jest przez 1 godzinę dziennie bez włączania podświetlenia) |
| | Czujnik: | Dystans 10 000 km (6250 mil) |

* Jest to wartość średnia w przypadku stosowania w temperaturach niższych niż 20°C, przy odległości 65 cm pomiędzy komputerem i czujnikiem.

* Jeżeli podświetlenie jest często używane, baterie rozładują się znacznie szybciej.

Komputer

Wyświetlacz

Czujnik

Rozmiary opon

Temperatura robocza ...

Wymiary / Waga


* Żywotność baterii dołączonej do zestawu może być krótsza.

* Dane techniczne i wygląd mogą zostać zmienione bez powiadamiania.

Części Standardowe


#169-6590

Zestaw części

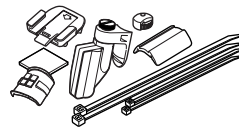


#169-6580

Czujnik prędkości A



#169-6570

Zestaw objmy



#169-9691N

Magnes



#166-5150


Bateria litowa (CR2032)



Części opcjonalne


#169-6667

Centralnie mocowany zestaw obejm y



#169-9760

Magnes dla kół kompozytowych



Ograniczona Gwarancja - 2 lata tylko komputer/czujnik

(za wyjątkiem wyposażenia / zamocowań oraz baterii)

Jeżeli podczas normalnego użytkowania powstanie usterka, wadliwa część zespołu gó ównego zostanie naprawiona lub wymieniona bezpłatnie. Obsługa serwisowa musi być wykonywana przez CatEye Co., Ltd. W celu zwrotu produktu, zapakuj go dokładnie pamiętając o załączeniu karty gwarancyjnej z wyliczonymi dla naprawy. Prosimy o wyraźne wpisanie lub wydrukowanie swojego nazwiska i adresu na karcie gwarancyjnej. Opłaty za ubezpieczenie, przenoszenie oraz transport do naszego serwisu ponosi osoba zamawiająca serwis. Gwarancja ta nie wyłącza, nie ogranicza, ani też nie zwalnia uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności produktu z umową.

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : http://www.cateye.com

[For US Customers]

CATEYE AMERICA, INC.

2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO80301-5494 USA

Phone : 303.443.4595

Toll Free : 800.5CATEYE

Fax : 303.473.0006

E-mail : service@cateye.com

PL

CC-MC100W MICRO Wireless