



# CATEYE PADRONE+



CYCLOCOMPUTER  
CC-PA110W



- Tento návod na obsluhu sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovší návod na obsluhu (PDF) nájdete na našej internetovej stránke.
- Navštívte našu internetovú stránku, kde si môžete prevziať podrobné video pre rýchly začiatok.

<http://www.cateye.com/products/detail/CC-PA110W/manual/>



Montáž počítača



1

Nastavenie počítača



2

Spustenie merania



3

Zmena nastavení





4

Výstraha/Upozornenie  
Záruka na výrobok, atď.



Príloha

# Montáž počítača

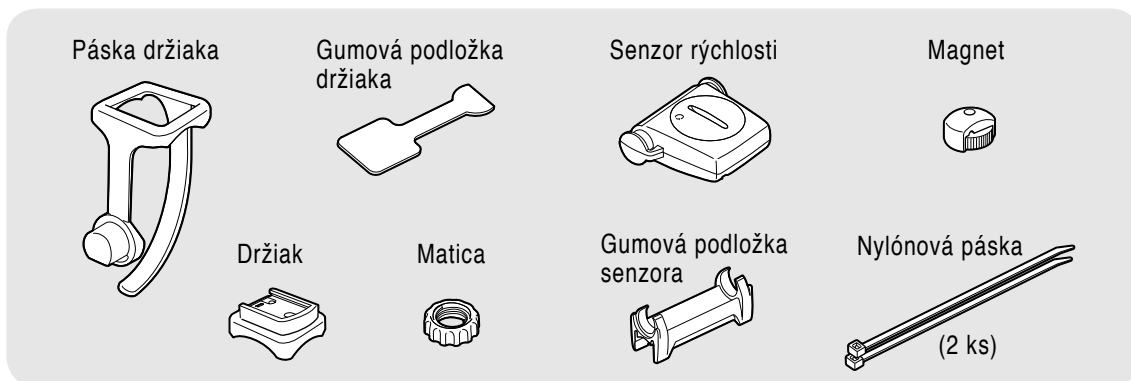
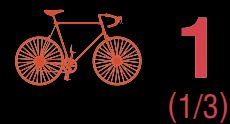


## 1 Namontujte držiak


- Pri montáži na predstavec

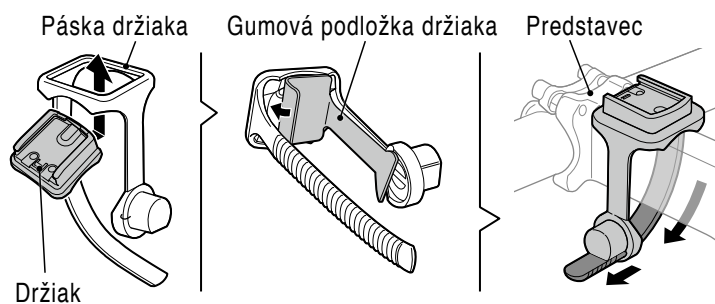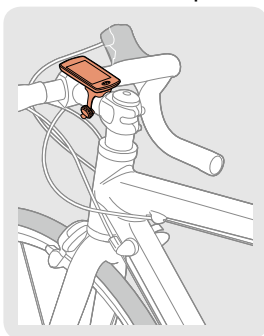

- Pri montáži na riaditká

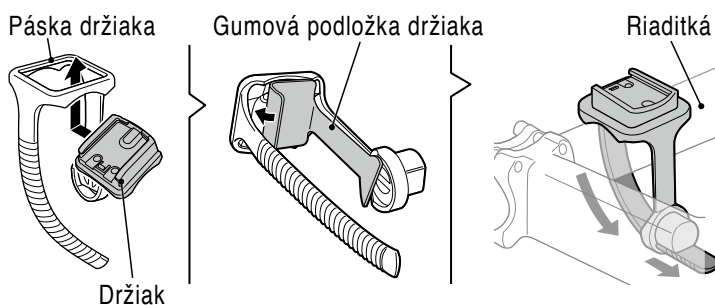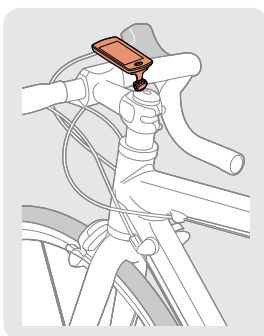


**!** Pri montáži držiaka na riaditká upravte uhol držiaka tak, aby zadná strana počítača po jeho pripojení smerovala k senzoru rýchlosti.

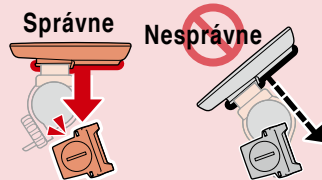

Odstrihnutie pásky po namontovaní

### UPOZORNENIE:

Pásku držiaka odstrihnite tak, aby odstrihnutý koniec nespôsobil zranenie.

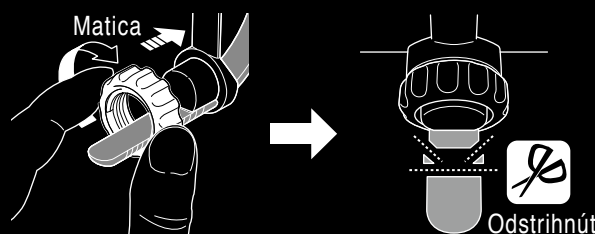

Príloha


# Montáž počítača




1  
(2/3)

## 2 Namontujte snímač rýchlosti


- Montáž na pravú prednú vidlicu

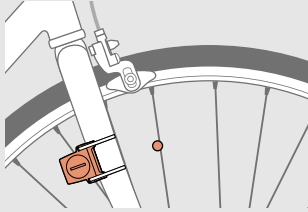



- Montáž na ľavú prednú vidlicu

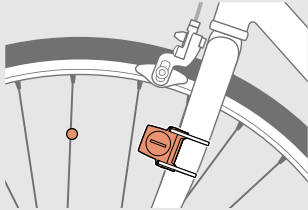

**!** Snímač rýchlosti namontujte na miesto, ktoré sa nachádza vo vzdialenosti od počítača k snímaču rýchlosti v dosahu signálu.


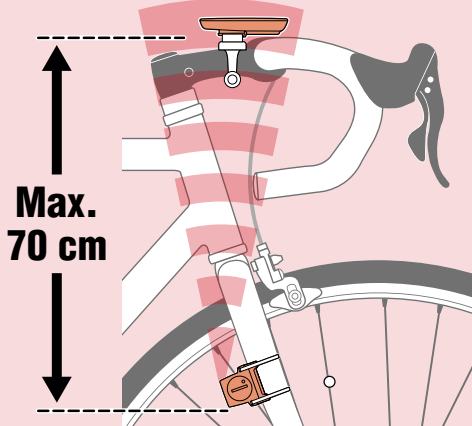


2

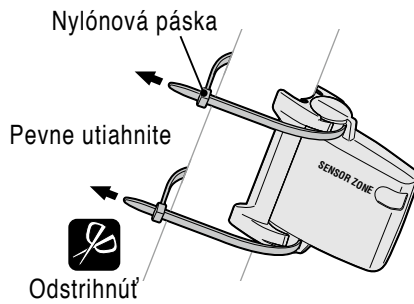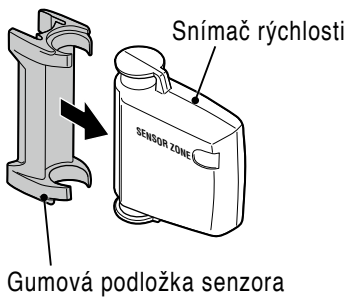

3

## 3 Namontujte magnet

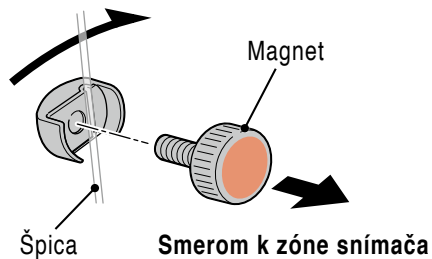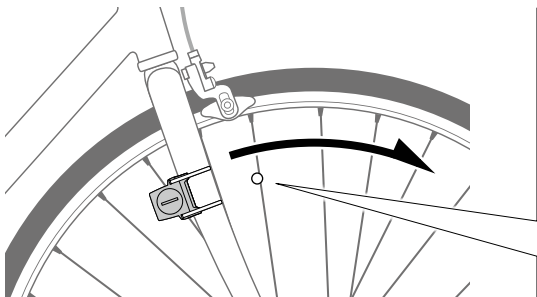


4

# Montáž počítača



**1**  
(3/3)

## 4 Nastavte snímač rýchlosti a magnet

**!** Magnet prechádza zónou snímača rýchlosti.

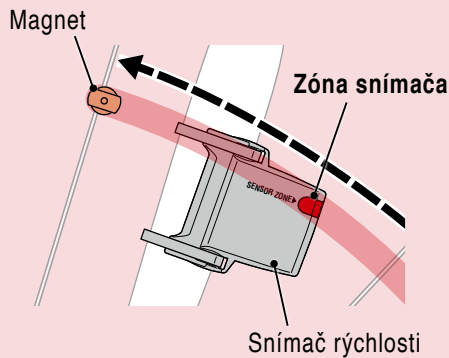

**!** Vzďialenosť medzi snímačom rýchlosti a magnetom je v rozmedzí 5 mm.

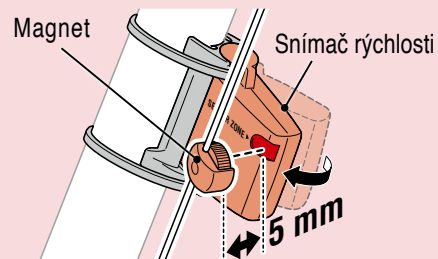


\* Magnet môže byť namontovaný v ľubovoľnej polohe, pokiaľ sú splnené podmienky upevnenia.


**2**

## 5 Vysunutie/zasunutie počítača



Podržte počítač.

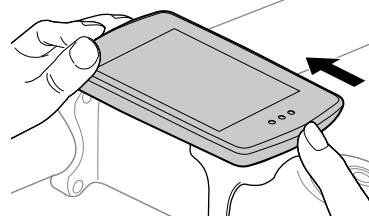

Vysuňte tak, aby sa nadvihla predná časť.


**3**

## 6 Skúšobná prevádzka

Po zasunutí počítača pomaly otáčajte predným kolesom a skontrolujte, či je na počítači zobrazená aktuálna rýchlosť.


Ak rýchlosť nie je zobrazená, znovu si pozrite podmienky pripojenia v krokoch č. 1, 2 a 4 **!**.


**4**

# Nastavenie počítáča




Ak používate počítáč prvýkrát, nakonfigurujte počítáčové nastavenia.

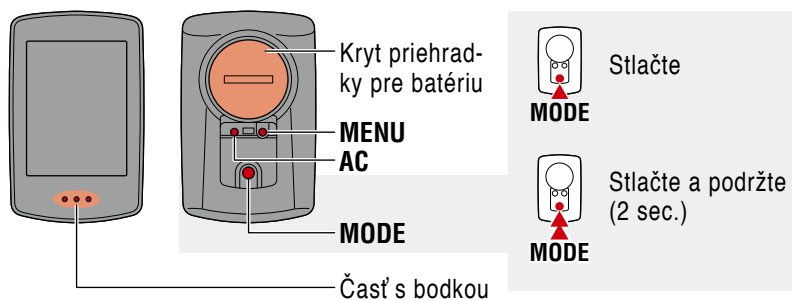

## 1 Vynulujte všetky údaje.


Na zadnej strane počítáča stlačte **vypínač**.

\* Všetky údaje budú odstránené a počítáč sa vráti na predvolené továrenské nastavenia.

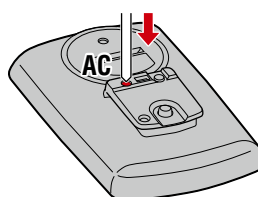

## 2 Vyberte jednotku merania.


Vyberte „km/h“ alebo „míl/h“.

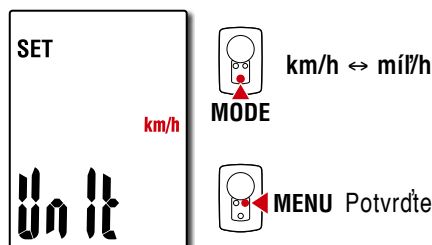

## 3 Nastaviť obvod pláštá.

Zadajte obvod pláštá predného kolesa v mm.

\* Pozrite si „Obvod pláštá“ (strana 6).

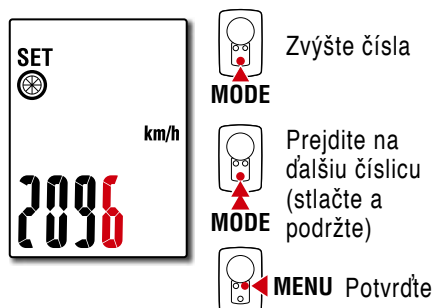

## 4 Nastavte hodiny.

Vždy, keď stlačíte a podržíte tlačidlo **MODE** (Ponuka), nastavenia sa prepnú z režimu zobrazenia času na zobrazenie hodín a minút.

\* Keď je zvolený 12 h režim, pred zadaním hodnoty skontrolujte, či je zobrazené **A** (a.m.) alebo **P** (p.m.).



## 5 Nastavenie vykonajte stlačením tlačidla MENU (Ponuka).

Nastavenie je dokončené a počítáč sa prepne na obrazovku merania. Návod na spustenie merania si pozrite v „Spustenie merania“ (strana 7).



Nastavenie je dokončené


# Nastavenie počítača



## Obvod plášte

Obvod plášte je možné určiť nasledujúcimi spôsobmi.

- Zmerajte obvod plášte (L)  
Primerane nahustený plášť zaťažený vašou hmotnosťou, zmerajte vzdialenosť.
- Pozrite si referenčnú tabuľku s obvody plášťov  
\* Vo všeobecnosti sú veľkosť plášte alebo ETRTO vyznačené na boku plášte.

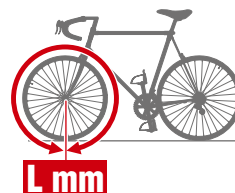


| ETRTO  | Tire size      | L (mm) |
|--------|----------------|--------|
| 47-203 | 12x1.75        | 935    |
| 54-203 | 12x1.95        | 940    |
| 40-254 | 14x1.50        | 1020   |
| 47-254 | 14x1.75        | 1055   |
| 40-305 | 16x1.50        | 1185   |
| 47-305 | 16x1.75        | 1195   |
| 54-305 | 16x2.00        | 1245   |
| 28-349 | 16x1-1/8       | 1290   |
| 37-349 | 16x1-3/8       | 1300   |
| 32-369 | 17x1-1/4 (369) | 1340   |
| 40-355 | 18x1.50        | 1340   |
| 47-355 | 18x1.75        | 1350   |
| 32-406 | 20x1.25        | 1450   |
| 35-406 | 20x1.35        | 1460   |
| 40-406 | 20x1.50        | 1490   |
| 47-406 | 20x1.75        | 1515   |
| 50-406 | 20x1.95        | 1565   |
| 28-451 | 20x1-1/8       | 1545   |
| 37-451 | 20x1-3/8       | 1615   |
| 37-501 | 22x1-3/8       | 1770   |
| 40-501 | 22x1-1/2       | 1785   |
| 47-507 | 24x1.75        | 1890   |
| 50-507 | 24x2.00        | 1925   |
| 54-507 | 24x2.125       | 1965   |
| 25-520 | 24x1(520)      | 1753   |
|        | 24x3/4 Tubular | 1785   |
| 28-540 | 24x1-1/8       | 1795   |
| 32-540 | 24x1-1/4       | 1905   |
| 25-559 | 26x1(559)      | 1913   |
| 32-559 | 26x1.25        | 1950   |
| 37-559 | 26x1.40        | 2005   |
| 40-559 | 26x1.50        | 2010   |
| 47-559 | 26x1.75        | 2023   |
| 50-559 | 26x1.95        | 2050   |
| 54-559 | 26x2.10        | 2068   |
| 57-559 | 26x2.125       | 2070   |
| 58-559 | 26x2.35        | 2083   |


| ETRTO         | Tire size           | L (mm)      |
|---------------|---------------------|-------------|
| 75-559        | 26x3.00             | 2170        |
| 28-590        | 26x1-1/8            | 1970        |
| 37-590        | 26x1-3/8            | 2068        |
| 37-584        | 26x1-1/2            | 2100        |
|               | 650C Tubular 26x7/8 | 1920        |
| 20-571        | 650x20C             | 1938        |
| 23-571        | 650x23C             | 1944        |
| 25-571        | 650x25C 26x1(571)   | 1952        |
| 40-590        | 650x38A             | 2125        |
| 40-584        | 650x38B             | 2105        |
| 25-630        | 27x1(630)           | 2145        |
| 28-630        | 27x1-1/8            | 2155        |
| 32-630        | 27x1-1/4            | 2161        |
| 37-630        | 27x1-3/8            | 2169        |
| 40-584        | 27.5x1.50           | 2079        |
| 50-584        | 27.5x1.95           | 2090        |
| 54-584        | 27.5x2.1            | 2148        |
| 57-584        | 27.5x2.25           | 2182        |
| 18-622        | 700x18C             | 2070        |
| 19-622        | 700x19C             | 2080        |
| 20-622        | 700x20C             | 2086        |
| <b>23-622</b> | <b>700x23C</b>      | <b>2096</b> |
| 25-622        | 700x25C             | 2105        |
| 28-622        | 700x28C             | 2136        |
| 30-622        | 700x30C             | 2146        |
| 32-622        | 700x32C             | 2155        |
|               | 700C Tubular        | 2130        |
| 35-622        | 700x35C             | 2168        |
| 38-622        | 700x38C             | 2180        |
| 40-622        | 700x40C             | 2200        |
| 42-622        | 700x42C             | 2224        |
| 44-622        | 700x44C             | 2235        |
| 45-622        | 700x45C             | 2242        |
| 47-622        | 700x47C             | 2268        |
| 54-622        | 29x2.1              | 2288        |
| 56-622        | 29x2.2              | 2298        |
| 60-622        | 29x2.3              | 2326        |



# Spustenie merania [Obrazovka merania]

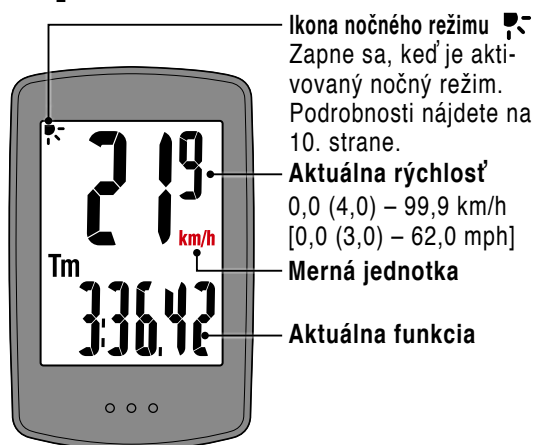

## Prevádzka MODE (Režim) pri montáži na držiak

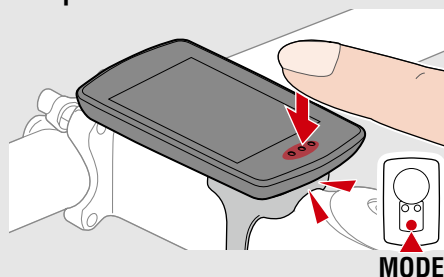


Keď je počítač pripojený k držiaku, stlačením časti s bodkou na počítači sa stlačí tlačidlo **MODE** (Režim).

## Prepínanie aktuálnej funkcie


Stlačením tlačidla **MODE** (Režim) sa prepne aktuálna funkcia, ktorá je zobrazená v spodnej časti obrazovky.



**Pohyblivý čas**  
0:00'00" – 99:59'59"

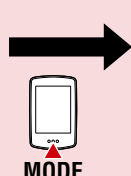

**Denná vzdialenosť**  
0,00 – 9999,99 km [miles]

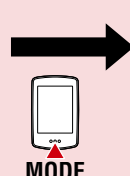

**Priemerná rýchlosť**  
0,0 – 99,9 km/h  
[0,0 – 62,0 mph]




### Stopky


Po ZAPNUTÍ (ON) nastavenia stopiek na obrazovke s ponukou budú do zobrazenia aktuálnej funkcie pridané stopky.




0:00'00" – 99:59'59"

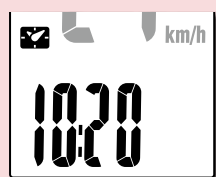

**Hodiny**  
0:00 – 23:59 alebo  
1:00 – 12:59

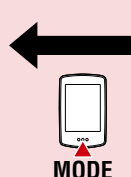

**Celková vzdialenosť**  
0,0 – 99999,9 km [miles]

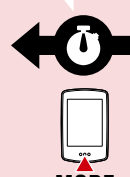

**Maximálna rýchlosť**  
0,0 (4,0) – 99,9 km/h  
[0,0 (3,0) – 62,0 mph]

\* **Av** zobrazuje **.E** namiesto nameranej hodnoty, keď **Tm** prekročí hodnotu približne 100 hodín alebo **Dst** prekročí hodnotu 9999,99 km. Reštartujte počítač.



**MENU**

Ak chcete prejsť na obrazovku s ponukou, na obrazovke merania stlačte tlačidlo **MENU** (Ponuka). V tejto ponuke možno zmeniť rôzne nastavenia.



1



2



3

(1/3)



(2/3)



4


Príloha

# Spustenie merania [Obrazovka merania]




## Spustenie a zastavenie merania

Keď je bicykel v pohybe, meranie sa spustí automaticky. Počas merania bliká merná jednotka (km/h alebo míl/h).

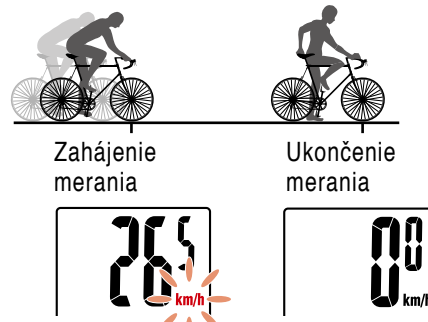

## Vynulovanie údajov


Keď je otvorená obrazovka s výsledkami merania a tlačidlo **MODE** stlačíte na 2 sekundy, všetky údaje budú vynulované na 0 (okrem **Odo**).

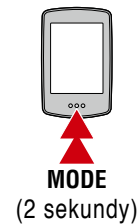

## Podsvietenie (nočný režim)


Podsvietenie sa zapne v čase, ktorý je stanovený v nastaveniach nočného režimu na obrazovke ponuky.

Podsvietenie možno nastaviť tak, aby svietilo dočasne (na 5 sekúnd) alebo dlhodobo (nepretržite).

\* Keď je nízka zostávajúca kapacita batérie, (keď svieti ) , podsvietenie sa nezapne.

### ● Keď je zvolené dočasné svietenie:

Podsvietenie sa zapne po stlačení tlačidla **MODE**. Ak je zapnuté podsvietenie, stlačením tlačidla **MODE** sa aktivuje funkcia tlačidla a predĺži sa doba svietenia.

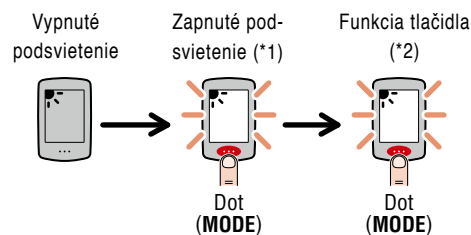


\*1: Stlačením tlačidla **MODE** sa zapne podsvietenie, ale funkcia tlačidla je vypnutá.

\*2: Ak je podsvietenie zapnuté a znova stlačíte toto tlačidlo, aktivuje sa funkcia tlačidla.

### ● Keď je zvolené dlhodobé svietenie:

Podsvietenie sa zapne pri jazde s bicyklom a 30 sekúnd po jeho zastavení sa vypne.

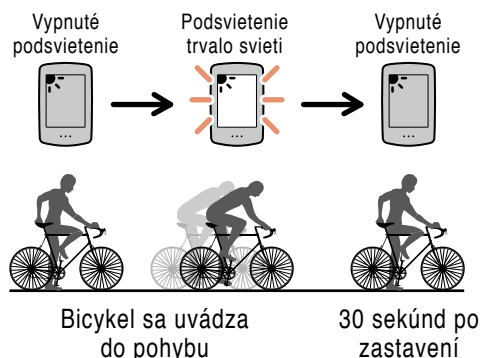



# Spustenie merania [Obrazovka merania]


**1**

## Funkcia úspory energie

Ak počítač neprijme žiadny signál po dobu 10 minút, zapne sa obrazovka s úsporným režimom a zobrazené sú iba hodiny.

Keď je zapnutá obrazovka s úsporným režimom a stlačíte tlačidlo **MODE** (Režim) alebo je prijatý signál zo snímača, počítač sa vráti na obrazovku merania.

\* Keď je v počítači zobrazená obrazovka s úsporným režimom po dobu 1 hodiny, zobrazená bude iba merná jednotka. Keď je počítač v tomto stave, na obrazovku merania sa môžete vrátiť stlačením tlačidla **MODE** (Režim).

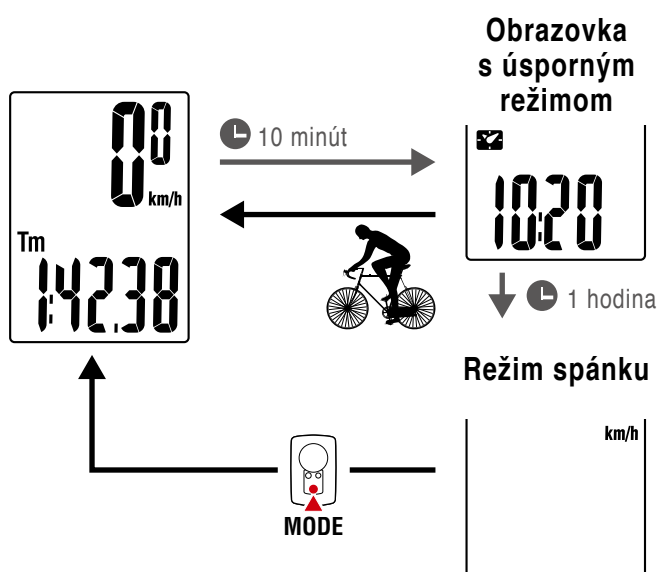**2**

(2/3)

**3**

(3/3)

## Používanie stopiek (🚦)

Ak chcete odpočítavať čas, stopky môžete zobraziť aj bez ohľadu na to, či je meranie spustené alebo zastavené.

Ak chcete stopky používať, na obrazovke s ponukou nastavte nastavenie stopiek na **ON** (Zapnúť).

Návod na nastavenie stopiek si pozrite v časti „Stopky“ (strana 13).

### Prevádzka stopiek



Stopky

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Spustiť/<br/>Zastaviť</b> | Keď sú stopky zobrazené, stlačte tlačidlo <b>MODE</b> na 1 sekundu.<br>Počas počítania bliká ikona 🚦. |
| <b>Vynulovať</b>             | Keď sú stopky zobrazené, stlačte tlačidlo <b>MODE</b> na 4 sekundy.                                   |

\* Spustenie, zastavenie a vynulovanie prevádzky stopiek sa vykonáva nezávisle na meraní a nemajú vplyv na iné merania.

\* Stopky pokračujú v počítaní bez ohľadu na úsporný režim. Počas počítania bliká na každej obrazovke ikona 🚦 okrem obrazovky s ponukou.


**4**

# Zmena nastavení [Obrazovka s ponukou]



Ak chcete prejsť na obrazovku s ponukou, na obrazovke merania stlačte tlačidlo **MENU** (Ponuka). V tejto ponuke možno zmeniť rôzne nastavenia.

- \* Po zmene nastavení vždy stlačte tlačidlo **MENU** (Ponuka), aby sa potvrdili zmeny.
- \* Keď je obrazovka s ponukou zapnutá po dobu 1 minúty, počítač sa vráti do obrazovky meraní.

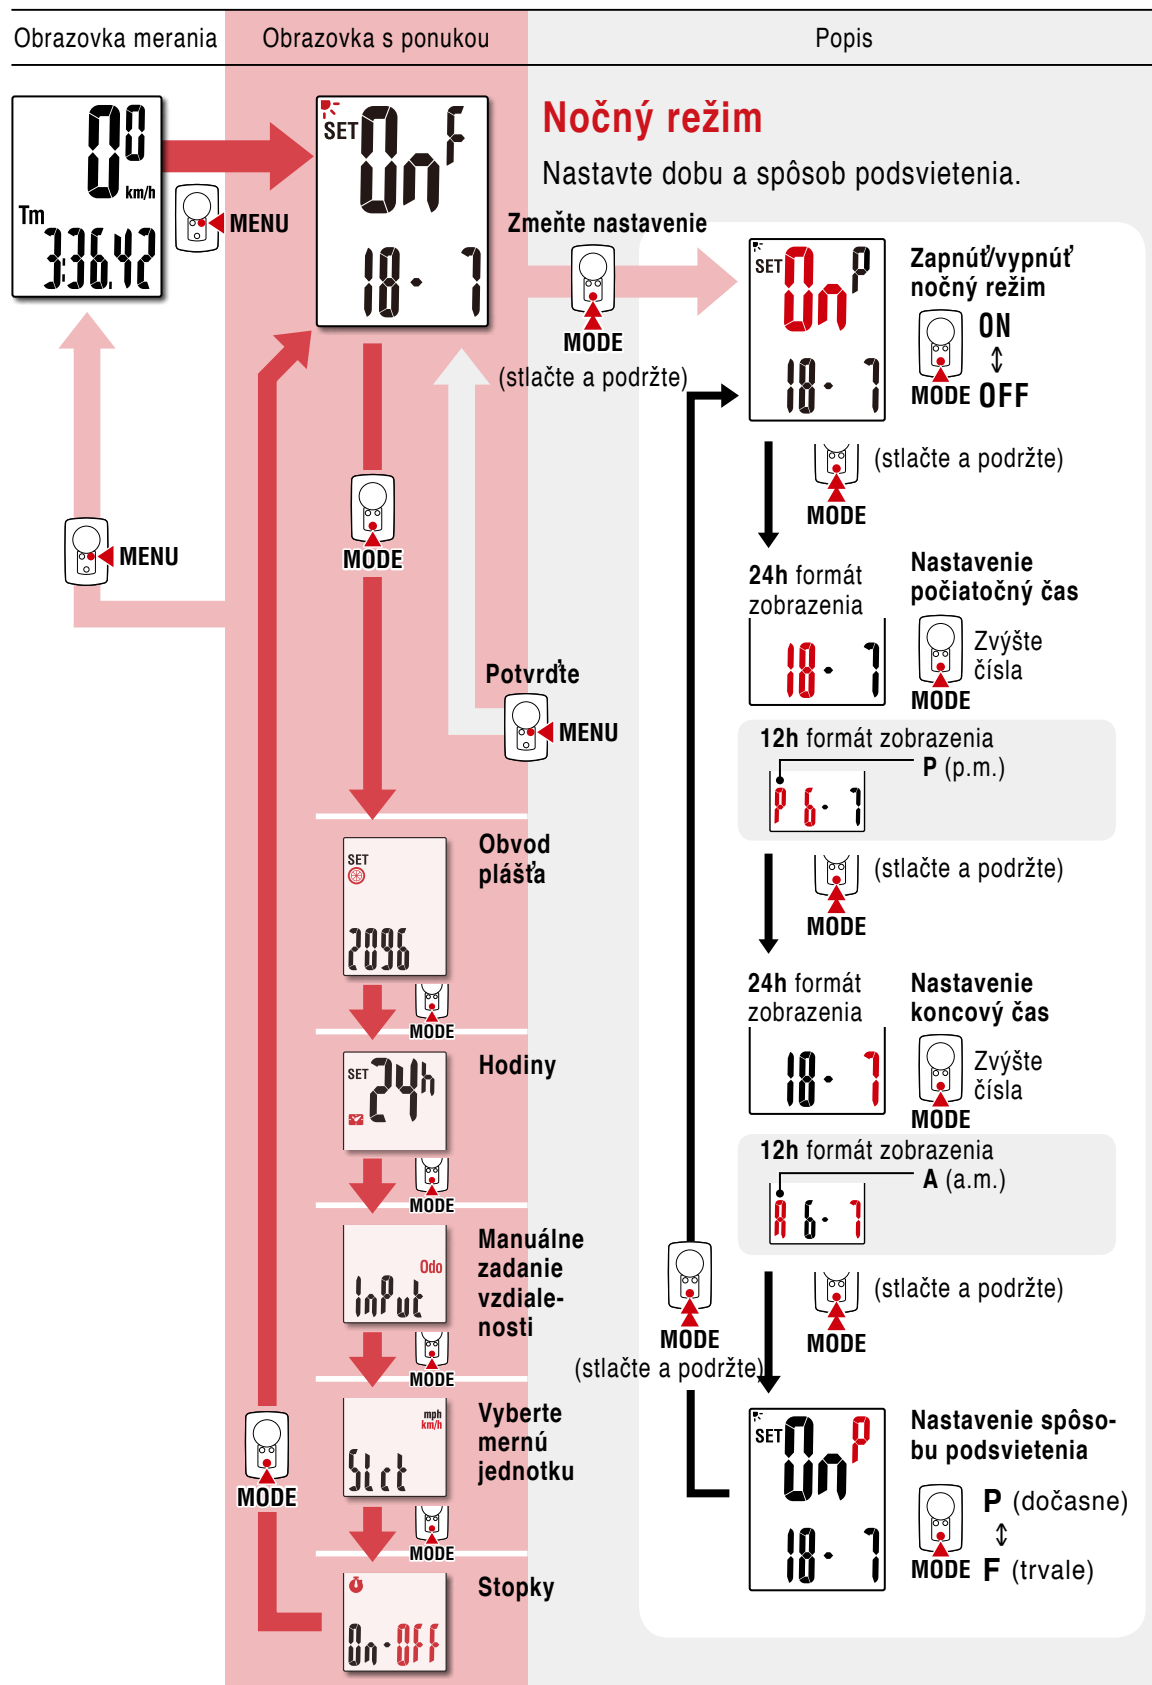


Príloha

# Zmena nastavení [Obrazovka s ponukou]



1

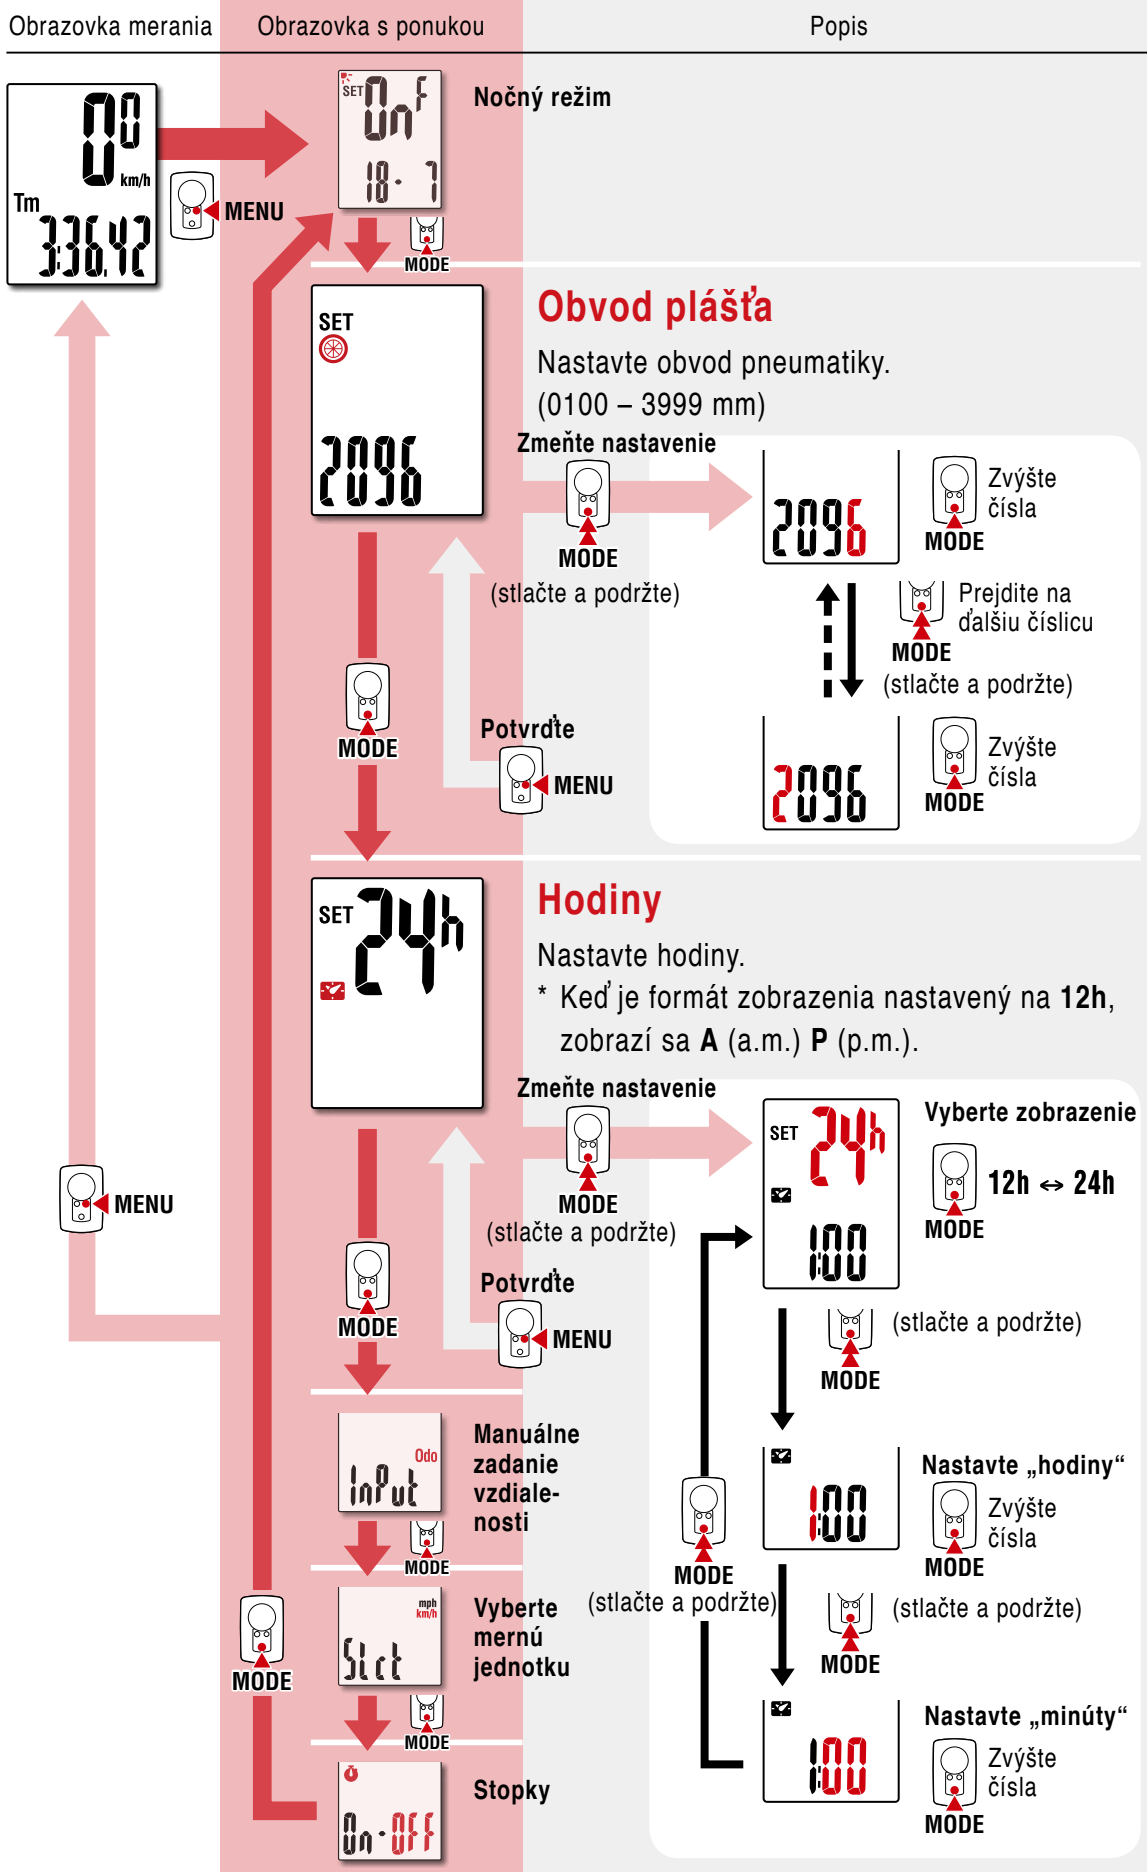

2



3

▲ (1/4)



4

(2/4)


▼ (3/4)

Príloha

# Zmena nastavení [Obrazovka s ponukou]



1

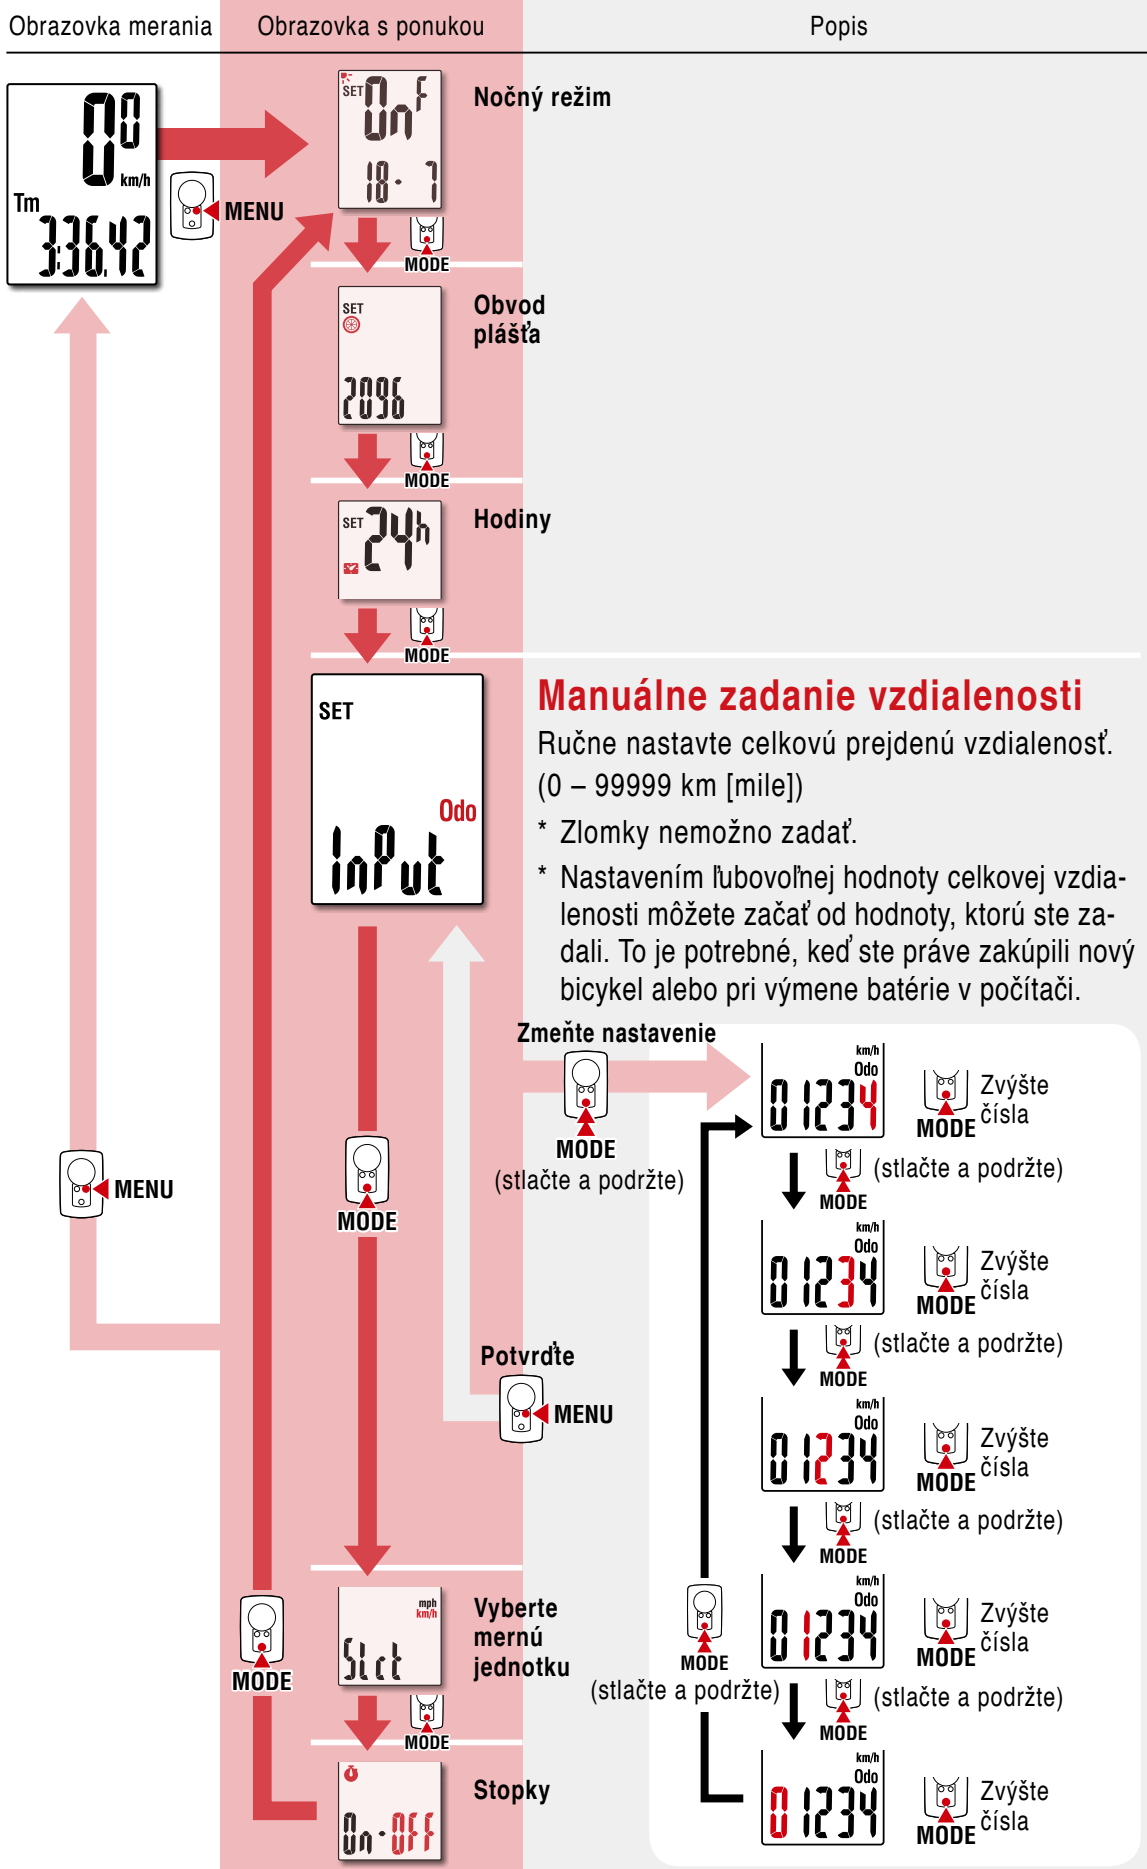

2



3



4

(3/4)




(4/4)

Príloha

# Zmena nastavení [Obrazovka s ponukou]



1

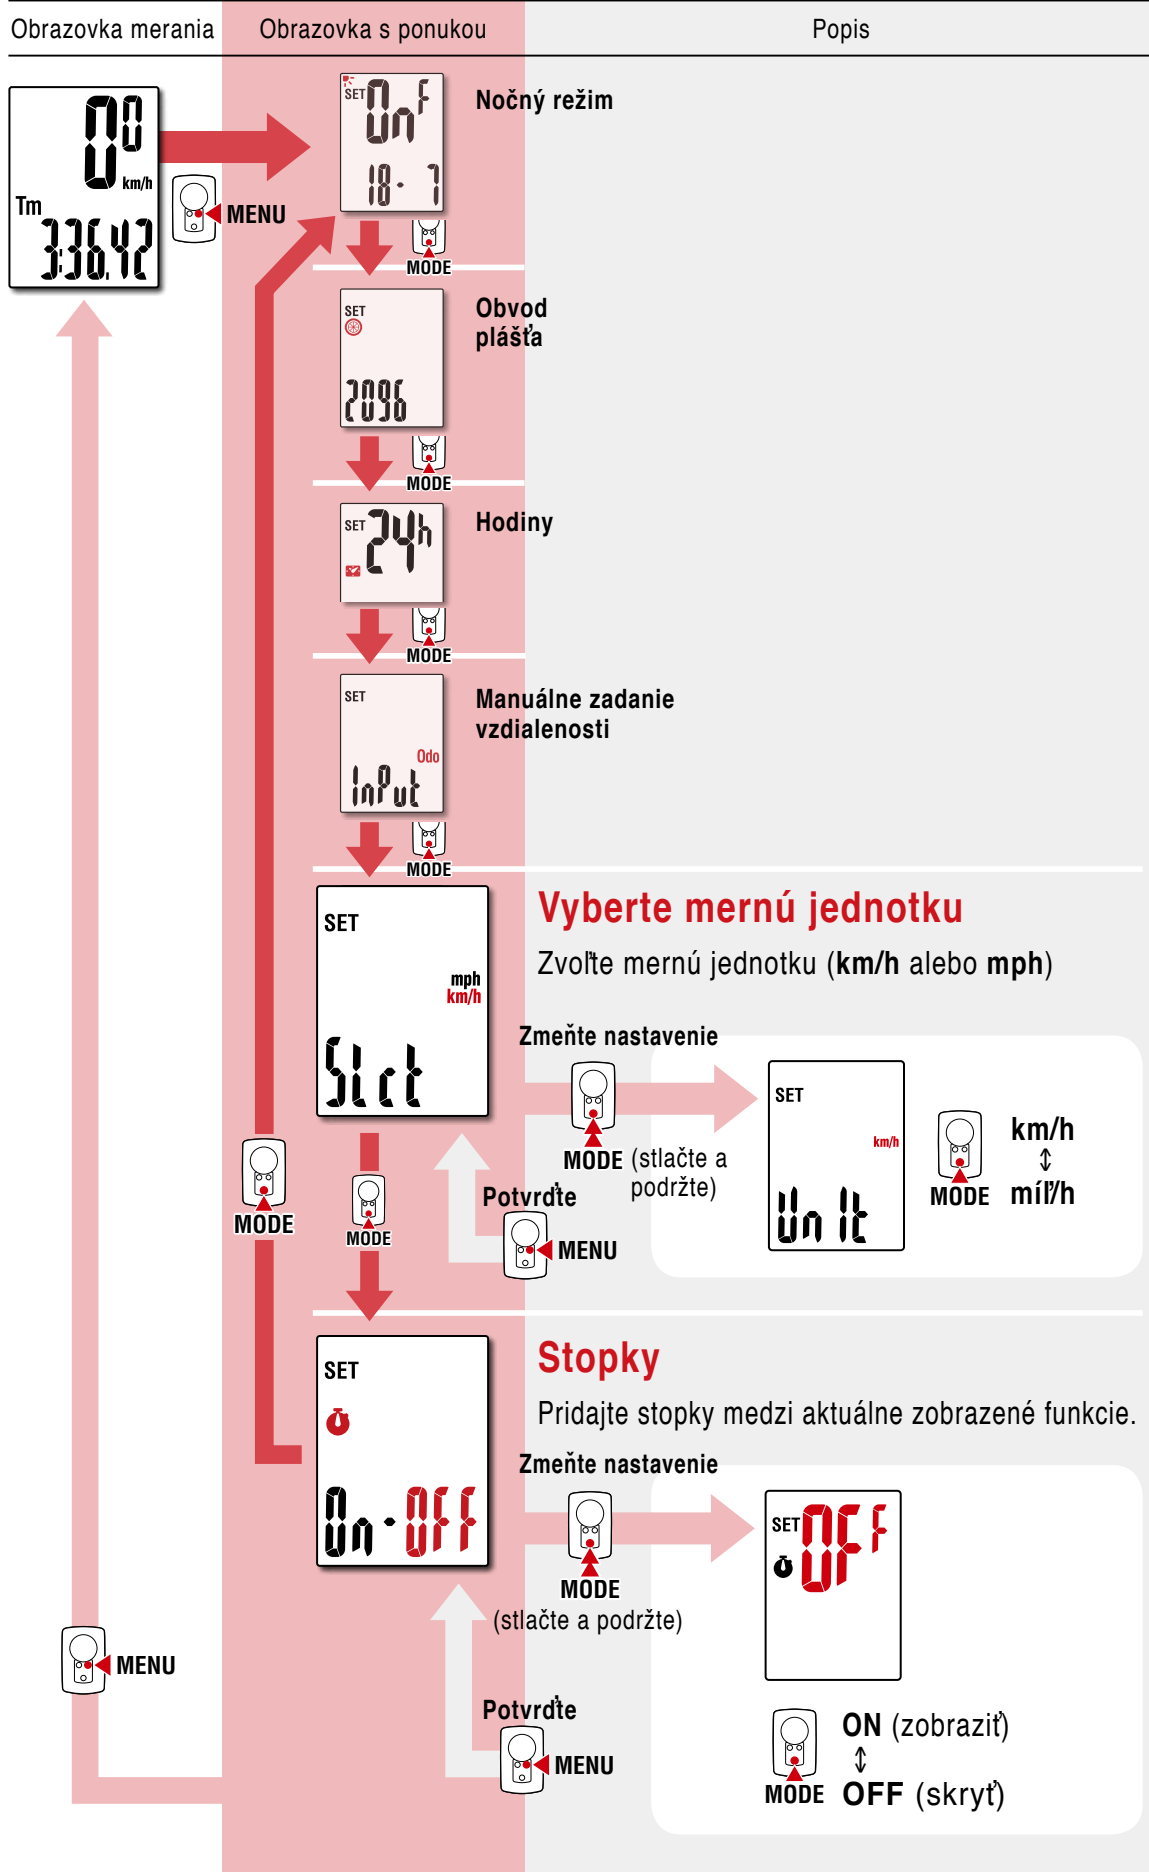

2



3

▲ (3/4)



4

(4/4)

Príloha

# Príloha



1

## ⚠ Výstraha / Upozornenie

- Počas jazdy nesústreďte svoju pozornosť na počítač. Jazdite bezpečne!
- Magnet, snímač a držiak upevnite bezpečne. Ich namontovanie pravidelne kontrolujte.
- Ak dieťa omylom prehltnie batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Počítač nenechávajte dlhodobo na priamom slnku.
- Počítač nerozoberajte.
- Dávajte pozor, aby počítač nepadol na zem. Pri páde sa môže poškodiť.
- Pokiaľ používate počítač namontovaný na držiaku, zmeňte režim **MODE** stláčaním troch bodov pod obrazovkou. Silné stláčanie iných plôch môže spôsobiť chybné fungovanie alebo poškodenie počítača.
- Koliesko držiaka FlexTight™ utiahnite rukou. Silné ťahovanie napríklad pomocou náradia a podobne môže poškodiť závit skrutky.
- Na čistenie počítača a príslušenstva nepoužívajte riedidlá, benzín ani alkohol.
- Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí riziko explózie. Použité batérie zlikvidujte podľa miestnych predpisov.
- Zobrazovanie na LCD displeji môže byť skreslené pri používaní slnečných polarizovaných okuliarov.



2

## Bezdrôtový snímač

Snímač bol navrhnutý na príjem signálov v rámci maximálneho dosahu 70 cm, aby sa znížila možnosť rušenia.

Pri nastavovaní bezdrôtového snímača si uvedomte nasledujúce:

- Signály nemožno prijímať, ak je vzdialenosť medzi snímačom a počítačom veľmi veľká.
- Vzdialenosť na príjem by sme mali skrátiť v prípade nízkej teploty a vybitých batérií.
- Signály sa môžu prijímať, len ak zadná strana počítača smeruje k snímaču.

Môže dochádzať k rušeniu a zobrazovaniu nesprávnych údajov, a to v prípade ak je počítač:

- V blízkosti TV, PC, rádia, motora alebo v aute resp. vlaku;
- V blízkosti železničného priestestia, železničných koľají, TV staníc a/alebo radarovej základne;
- Pri používaní iných bezdrôtových zariadení v bezprostrednej blízkosti.

Frekvenčné pásmo: 19 kHz

Vyžarovaný výkon: -31,7 dBm

Spoločnosť CATEYE Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia CC-PA110W je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode v rámci EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: [cateye.com/doc](http://cateye.com/doc)



3



4



# Príloha




1

## Údržba


Na vyčistenie počítača alebo príslušenstva použite riedený neutrálny čistiaci prostriedok nanesený na mäkkej tkanine; následne povrch utrite suchou tkaninou.

## Výmena batérie

### ● Počítač

Ak sa zapne  (symbol batérie), batériu vymeňte. Nainštalujte novú lítiovú batériu (CR2032) tak, aby pól (+) smeroval nahor.

- \* Po výmene postupujte podľa postupu uvedeného v časti „Nastavenie počítača“ (strana 5).
- \* Pred výmenou batérie si zaznamenajte celkovú vzdialenosť, aby ste ju po výmene mohli zadať ručne a pokračovať.

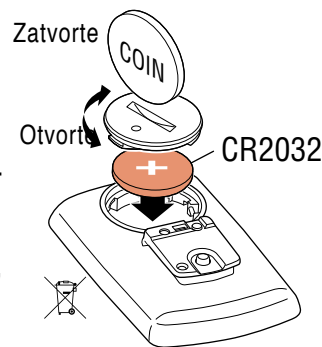


### ● Snímač rýchlosti

Ak sa rýchlosť nezobrazí ani po správnom nastavení, vymeňte batériu.

Vložte novú lítiovú batériu (CR2032) tak, aby značka (+) smerovala nahor a kryt batérie pevne uzavrite.

- \* Po výmene batérie nastavte polohu magnetu vzhľadom k snímaču rýchlosti podľa popisu v „Montáž počítača“ (strana 4) kroku č. 4.

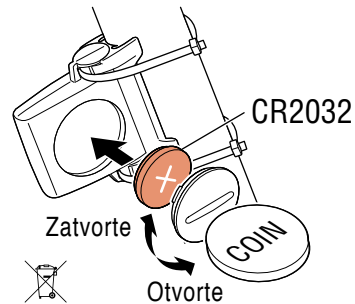

2



3

## Riešenie problémov

### Nezobrazuje sa rýchlosť.

- Skontrolujte, či vzdialenosť medzi snímačom a magnetom nie je príliš veľká. (Vzdialenosť: do 5 mm)
- Skontrolujte, či magnet prechádza cez zónu snímača správne. Nastavte polohu magnetu a snímača.

- Je počítač nainštalovaný pod správnym uhlom?

Zadná strana počítača musí smerovať smerom k snímaču.

- Skontrolujte, či vzdialenosť medzi počítačom a snímačom je správna. (Vzdialenosť: v rozsahu 20 až 70 cm)

Snímač nainštalujte v rámci uvedeného rozsahu.

- Sú slabé batérie v počítači alebo snímači?

\* V zimnom období sa výkon batérie znižuje.

Ak počítač reaguje iba vtedy, keď sa nachádza v blízkosti snímača, môžu to spôsobovať slabé batérie.

Vymeňte za nové batérie podľa postupu, ktorý je uvedený v časti „Výmena batérie“.

### Po stlačení tlačidla sa nič nezobrazí.

Vymeňte za nové batérie podľa postupu, ktorý je uvedený v časti „Výmena batérie“.

### Zobrazujú sa nesprávne údaje.

Vymažte všetko podľa postupu, ktorý je popísaný v časti „Nastavenie počítača“ (strana 5).



4



(1/3)

Príloha

(2/3)



(3/3)

# Príloha

**1**

## Hlavné technické parametre

|                                       |          |  |
|---------------------------------------|----------|--|
| <b>Batéria/<br/>Životnosť batérií</b> | Počítač: | Lítiová batéria (CR2032) x 1<br>● Ak sa bude používať jednu hodinu denne bez podsvietenia:<br>Približne 1 rok (skutočná životnosť batérie bude závisieť od podmienok používania)<br>● Ak sa bude používať jednu hodinu denne s trvalým podsvietením:<br>Približne 2 mesiace (skutočná životnosť batérie bude závisieť od podmienok používania) |
|                                       | Snímač:  | Lítiová batéria (CR2032) x 1 /<br>Celková vzdialenosť jednotky dosiahne 10000 km (6250 míľ)  |

\* Ide o približnú hodnotu získanú pri používaní pri teplote 20 °C a pri 65 cm vzdialenosti počítača od snímača.

\* Častým používaním podsvietenia sa extrémne skraca životnosť batérie v hlavnej jednotke.

\* Životnosť batérie vlozenej počas výroby môže byť kratšia než sú hore uvedené technické špecifikácie.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Ovládací prvok</b>        | 4-bitový 1-čipový mikroprocesor (kryštálom riadený oscilátor)   |
| <b>Displej</b>               | Displej z tekutých kryštálov  |
| <b>Snímač</b>                | Bezkontaktný magnetický snímač  |
| <b>Prenosová vzdialenosť</b> | V rozsahu 20 až 70 cm   |
| <b>Rozsah obvodu pláňa</b>   | 0100 mm – 3999 mm (Počiatočná hodnota: 2096 mm)   |
| <b>Pracovná teplota</b>      | 0°C – 40°C<br>(Tento výrobok prestane správne zobrazovať pri prekročení hodnoty pracovnej teploty. Pri nižších alebo vyšších teplotách môže dôjsť k pomalej odozve alebo k čiernemu zobrazeniu na LCD.) |
| <b>Rozmery / hmotnosť</b>    | Počítač: 67,5 x 43 x 14,5 mm / 31,5 g<br>Snímač: 41,5 x 36 x 15 mm / 15 g   |

\* Technické špecifikácie a dizajn podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

**2****3**

## Obmedzená záruka

**2-ročná, vzťahuje sa len na počítač/snímač (nevzťahuje sa na spotrebné príslušenstvo a batériu)**

Na cyklistické počítače značky CatEye sa poskytuje záruka na materiállové a výrobné chyby v trvaní dvoch rokov od dátumu prvého zakúpenia. Ak pri bežnom používaní dôjde k poruche, bude časť počítača zdarma opravená alebo vymenená. Reklamáciu uplatníte u predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, priložte potvrdený záručný list a doklad o zaplatení (bloček).

### CAT EYE CO., LTD.

**Dovozca do EU (Česká republika):**

Universe Agency spol. s r.o.

Botičská 419/2, 128 00 Praha 2

Tel : 420 2 2492 0140 Fax : 420 2 2491 2936

URL : [www.cateye.cz](http://www.cateye.cz) / Dodávateľ do SR

(Slovenská republika):

**UNIVERSE SLOVAKIA s.r.o**

Johanna Vaillanta 3046/3

913 11 Trenčianske Stankovce


Tel : +421 3 26521902

URL : <http://www.author.cz/sk/>


### CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka, Japan


## Štandardné príslušenstvo

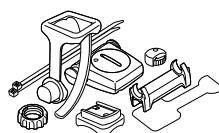

**1602190N**  
Súprava držiakov a snímača

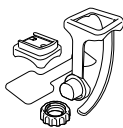

**1602194**  
Súprava držiaka

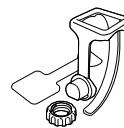

**1600280N**  
Upevňovací pásik




**1602193**  
Držiak



**1665150**  
Lítiová batéria



**1699691N**  
Magnet na koleso




**1602196**  
Snímač rýchlosti (SPD-01)

## Voliteľné príslušenstvo



**1604100**  
Vonkajší - predný držiak



**1602980**  
Držiak s upevňovacími pásikmi



**1603891**  
Snímač rýchlosti (SPD-02)

**4****(2/3)****Príloha****(3/3)**