



CATEYE STRADA WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-RD300W



PL

U.S. Pat. Nos. 5236759/6957926 Design Patented
Copyright © 2017 CATEYE Co., Ltd.
CCRD300W-171227 10

Przed użyciem komputera zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIA/UWAGI

- Dobrze zamocuj magnes, czujnik i uchwyt. Sprawdź je co jakiś czas.
- Jeśli dziecko omyłkowo połknie baterię, natychmiast skorzystaj z pomocy lekarskiej.
- Unikaj narażenia komputera na długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie demontuj komputera.
- Nie upuszczaj komputera. Może to prowadzić do jego usterki.
- Podczas używania komputera zamocowanego na uchwycie, wciskaj przycisk **MODE** w miejscu oznaczonym trzema kropkami pod ekranem. Mocne naciśnięcie innych miejsc może prowadzić do uszkodzeń.
- Dokręcając pokrętkę obejmij tylko ręcznie. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić gwint.
- Podczas czyszczenia komputera i akcesoriów nie stosuj rozcieńczalników, benzenu ani alkoholu.
- Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu, może spowodować jej wybuch. Wyrzucaj baterie zgodnie z przepisami.
- Ekran LCD może wydawać się nieostry podczas patrzenia przez okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją.


Czujnik bezprzewodowy

Czujnik jest przystosowany do odbioru sygnałów w odległości maks. 70 cm, aby ograniczyć ryzyko zakłóceń. Podczas pracy z czujnikiem bezprzewodowym zwróć uwagę na poniższe informacje:

- Jeśli odległość pomiędzy czujnikiem a komputerem jest za duża, sygnały nie będą odbierane.
- Odległość transmisji może być mniejsza w niskiej temperaturze lub gdy bateria jest słaba.
- Odbiór sygnałów jest możliwy, tylko gdy spód komputera jest skierowany na czujnik.
- Może dochodzić do zakłóceń i usterek, jeśli komputer jest:
 - Blisko telewizora, radia, silnika, w samochodzie lub pociągu.
 - Blisko przejazdu kolejowego, torów kolejowych, telewizyjnych stacji nadawczych i/lub radaru.
 - Używany w połączeniu z innymi urządzeniami bezprzewodowymi.


Pasma częstotliwości: 19,076 kHz
Moc promieniowana: 0,912 uW
Firma CATEYE Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu CC-RD300W / SPD-01 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: cateye.com/doc

Przygotowanie komputera

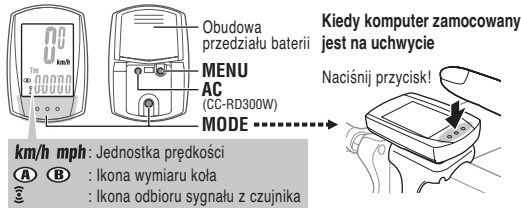


1 Wyczyść wszystkie dane (inicjalizacja)

Wciśnij przycisk **AC** na spodzie.





2 Wybierz żądane jednostki prędkości

Wybierz „km/h” lub „mph”.



3 Wprowadź obwód koła

Wprowadź obwód kół roweru w mm.
* Skorzystaj z tabeli referencyjnej obwodów kół.

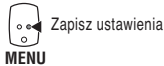

4 Ustaw zegar

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku **MODE** na ekranie, po kolei, pojawią się „Wyswietlany czas”, „Godzina” i „Minuty”.







Tabela referencyjna obwodów kół


Wymiar opon	L (mm)
12 x 1.75	935
14 x 1.50	1020
14 x 1.75	1055
16 x 1.50	1185
16 x 1.75	1195
18 x 1.50	1340
18 x 1.75	1350
20 x 1.75	1515
20 x 1-3/8	1615
22 x 1-3/8	1770
22 x 1-1/2	1785
24 x 1	1753
24 x 3/4 Tubular	1785
24 x 1-1/8	1795
24 x 1-1/4	1905
24 x 1.75	1890
24 x 2.00	1925
24 x 2.125	1965
26 x 7/8	1920
26 x 1(59)	1913
26 x 1(66)	1952
26 x 1.25	1953
26 x 1-1/8	1970
26 x 1-3/8	2068
26 x 1-1/2	2100
26 x 1.40	2005
26 x 1.50	2010
26 x 1.75	2023
26 x 1.95	2050
26 x 2.00	2055
26 x 2.10	2068
26 x 2.125	2070
26 x 2.35	2083
26 x 3.00	2170
27 x 1	2148
27 x 1-1/8	2155
27 x 1-1/4	2161
27 x 1-3/8	2169
650 x 20C	1938
650 x 23C	1944
650 x 35A	2090
650 x 38A	2125
650 x 38B	2105
700 x 18C	2070
700 x 19C	2080
700 x 20C	2086
700 x 23C	2096
700 x 25C	2105
700 x 28C	2136
700 x 30C	2146
700 x 32C	2155
700C Tubular	2130
700 x 35C	2168
700 x 40C	2180
700 x 40C	2200
29 x 2.1	2288
29 x 2.3	2326

Zmierz obwód koła (L) roweru
Zaznacz miejsce na bieżniku opony i przesun rower o jeden pełny obwód koła. Zaznacz na ziemi początek i koniec pełnego obrotu koła i zmierz odległość pomiędzy obydwooma punktami. Tyle wynosi rzeczywisty obwód koła. Wybór wartości z „Tabeli referencyjnej obwodów kół” daje przybliżony obwód koła według rozmiaru opony.


Jak zamocować urządzenie na rowerze

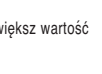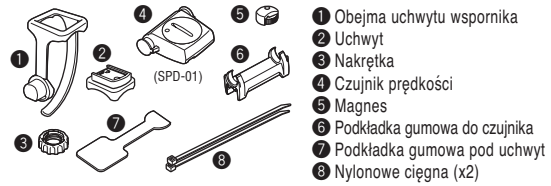


Zamontuj czujnik i magnes :

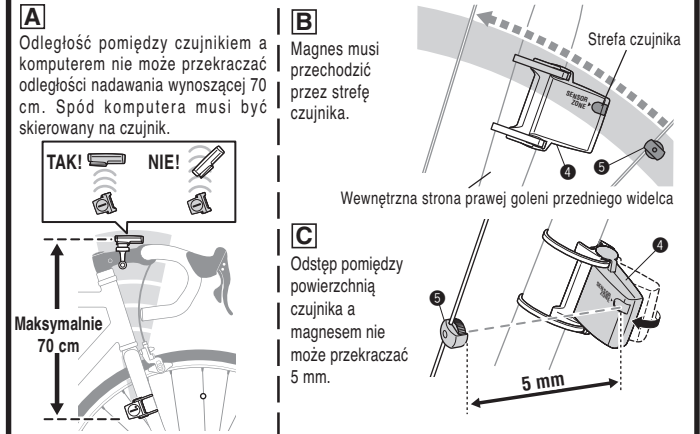

1 Zamontuj czujnik

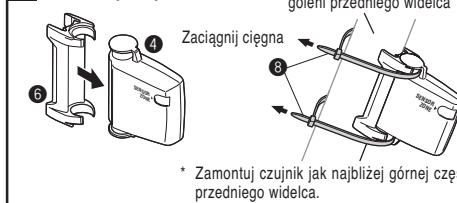


2 Zamontuj magnes

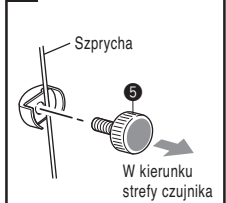

3 Zamocuj uchwyt na wsporniku kierownicy lub kierownicy



Kiedy mocujesz uchwyt na kierownicy

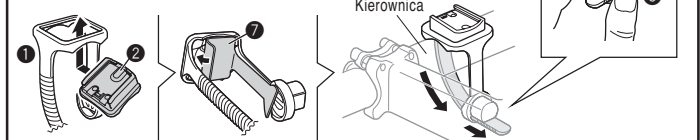

4 Zdemontuj/zamontuj komputer



* Po zamocowaniu, powoli obracaj przednim kołem, aby sprawdzić, czy na komputerze pojawia się wskazanie prędkości. Jeśli prędkość nie jest wyświetlana, sprawdź czy warunki **A**, **B** i **C** powyżej zostały spełnione.



Obsługa komputera [Ekran pomiarów]

Tm Czas jazdy
0:00'00" - 9:59'59"

Dst Dystans dzienny
0,00 - 999,99 km [mile]

Dst² Dystans dzienny-2
0,00 - 999,99 /
1000,0 - 9999,9 km [mile]

Av Prędkość średnia²
0,0 - 105,9 km/h
[0,0 - 65,9 mph]

Mx Prędkość maksymalna
0,0(4,0) - 105,9 km/h
[0,0(3,0) - 65,9 mph]

Odo Dystans całkowity
0,0 - 9999,9 /
10000 - 99999 km [mile]

Zegar
0:00 - 23:59
lub 1:00 - 12:59

Strzałka tempa
Wskazuje, czy aktualna prędkość jest wyższa (▲) lub niższa (▼) w porównaniu do prędkości średniej.

Aktualna prędkość
0,0(4,0) - 105,9 km
[0,0(3,0) - 65,9 mph]

Wybrany tryb

Rozpoczęcie/Zatrzymanie pomiaru
Pomiary dokonywane są automatycznie podczas jazdy rowerem. Podczas pomiaru miga **km/h** lub **mph**.

Przełączanie funkcji komputera
Wciśnięcie **MODE** zmienia funkcje w kolejności jak pokazano po lewej stronie.

Zerowanie danych
Aby wyzerować dane pomiarowe, wyświetl dane inne od **Dst-2** i wciśnij i przytrzymaj **MODE**. Wciśnięcie i przytrzymanie **MODE** przy wyświetlaniu **Dst-2** zeruje tylko **Dst-2**. Dystans całkowity nie jest nigdy zerowany.

Funkcja oszczędzania energii
Jeżeli komputer nie otrzyma żadnych sygnałów przez 10 minut, zostanie włączony tryb oszczędzania energii i wyświetlany będzie tylko zegar. Ekran pomiaru zostanie wyświetlony po otrzymaniu ponownego sygnału z czujnika. Po dwóch tygodniach braku aktywności, tryb oszczędzania energii przechodzi do trybu **SLEEP** (Uśpienia). Naciśnięcie **MODE** w trybie **SLEEP** powoduje włączenie ekranu pomiaru.

- *1 Kiedy komputer jest zamontowany na uchwycie, wciśnij miejsce oznaczone trzema kropkami na obudowie komputera.
- *2 Jeśli **Tm** przekracza około 27 godzin lub **Dst** przekracza 999,99 km, jako średnia prędkość wyświetlane jest **.E** Wyzeruj dane.

Zmiana ustawień komputera [ekran menu]

Jeżeli w czasie wyświetlania ekranu pomiaru zostanie naciśnięty **MENU**, zostanie wyświetlony ekran menu. Po zatrzymaniu pomiaru i kiedy nie jest odbierany sygnał, należy naciśnąć **MODE** w celu zmiany ustawień menu.

Wybór koła Przełączaj pomiędzy podanym rozmiarem koła (obwód opony) (A) i (B). Używaj tej funkcji jeśli komputer będzie używany na dwóch rowerach. Wciśnięcie **MODE** przełącza pomiędzy (A) i (B).

Wprowadzanie rozmiaru koła
..... Wciśnięcie **MODE** zwiększa wartość, a wciśnięcie i przytrzymanie **MODE** przechodzi do następnej cyfry.
* Aby wprowadzić rozmiar koła (B), wyświetl (B) używając „Wybór koła”.

Ustawienia zegara Aby ustawić zegar, patrz „Przygotowanie komputera – 4”.

Ręczne wprowadzanie dystansu całkowitego
..... Przed wyczyszczeniem wszystkich danych, zapisz dystans całkowity. Ten zapis umożliwi później ręczne wprowadzenie wartości dystansu całkowitego. Wciśnięcie **MODE** zwiększa wartość, a wciśnięcie i przytrzymanie **MODE** przechodzi do następnej cyfry.

Jednostka prędkości Wciśnięcie **MODE** przełącza pomiędzy **km/h** a **mph**.

- * Po zmianie, pamiętaj o wciśnięciu **MENU**, aby zapisać ustawienia.
- * Jeśli ekran menu nie zostanie zmieniony przez minutę, pojawi się ponownie ekran pomiarowy.

- Wybór koła** Przełączaj pomiędzy podanym rozmiarem koła (obwód opony) (A) i (B). Używaj tej funkcji jeśli komputer będzie używany na dwóch rowerach. Wciśnięcie **MODE** przełącza pomiędzy (A) i (B).
- Wprowadzanie rozmiaru koła**
..... Wciśnięcie **MODE** zwiększa wartość, a wciśnięcie i przytrzymanie **MODE** przechodzi do następnej cyfry.
* Aby wprowadzić rozmiar koła (B), wyświetl (B) używając „Wybór koła”.
- Ustawienia zegara** Aby ustawić zegar, patrz „Przygotowanie komputera – 4”.
- Ręczne wprowadzanie dystansu całkowitego**
..... Przed wyczyszczeniem wszystkich danych, zapisz dystans całkowity. Ten zapis umożliwi później ręczne wprowadzenie wartości dystansu całkowitego. Wciśnięcie **MODE** zwiększa wartość, a wciśnięcie i przytrzymanie **MODE** przechodzi do następnej cyfry.
- Jednostka prędkości** Wciśnięcie **MODE** przełącza pomiędzy **km/h** a **mph**.

Konserwacja

Aby oczyścić komputer lub akcesoria, stosuj miękką ściereczkę nasączoną roztworem neutralnego detergentu i wytrzyj suchą ściereczką do sucha.


Wymiana baterii

Komputer
Jeśli ekran jest niewyraźny, wymień baterię. Zamontuj nową baterię litową (CR2032) z oznaczeniem (+) do góry. Następnie ponownie uruchom komputer zgodnie z „Przygotowanie komputera”.

* Po włożeniu baterii, ustaw uszczelkę stroną oznaczoną „TOP” do góry.

Czujnik

Jeśli odbiór czujnika jest słaby, wymień baterię. Po wymianie, sprawdź położenie czujnika i magnesu.

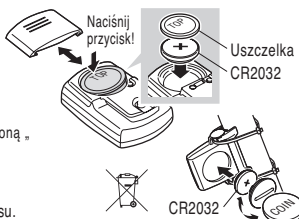

Rozwiązywanie problemów

MODE nie działa, gdy komputer jest zamocowany na uchwycie.

Sprawdź, czy pomiędzy obejmą a komputerem nie ma zabrudzeń. Umij uchwyt wodą, aby usunąć zabrudzenia i zapewnić swobodne wsuwanie i wysuwanie komputera.

Ikona odbioru sygnału z czujnika nie miga. (Prędkość nie jest wyświetlana.) (Obróć koło przednie, zbliżając komputer do czujnika. Jeśli ikona miga w tym momencie, oznacza to, że komputer i czujnik są za daleko od siebie lub bateria jest za słaba.

Czy odstęp pomiędzy czujnikiem a magnesem jest za duży? (musi wynosić ≤ 5 mm)

Czy magnes przechodzi przez strefę czujnika?

Wyreguluj ustawienie magnesu i czujnika.

Czy komputer zamontowano pod odpowiednim kątem?

Spód komputera musi być skierowany na czujnik.

Czy czujnik i komputer są za daleko od siebie? (Odległość nie może przekraczać 70 cm.)

Zamontuj czujnik bliżej komputera.

Czy bateria komputera lub czujnika jest za słaba?

Zimą wydajność baterii spada.

Wymień baterię. Po wymianie baterii, zrestartuj komputer zgodnie z opisem w „Przygotowanie komputera” powyżej.

Wyświetlacz nie działa.

Czy bateria komputera jest wyczerpana?

Wymień baterię. Następnie ponownie uruchom komputer zgodnie z „Przygotowanie komputera”.

Pojawiają się błędne dane

Ponownie uruchom komputer zgodnie z „Przygotowanie komputera”.

Dane techniczne

Bateria Komputer : Bateria litowa (CR2032) x 1

Wyświetlacz Czujnik : Bateria litowa (CR2032) x 1

Trwałość baterii Komputer : Około 1 rok (Jeśli komputer jest używany około 1 godzinę dziennie; trwałość baterii zależy od warunków użytkowania.)

Czujnik : Dystans całkowity (UTD) osiągnie około 10000 km

* Średni wynik podczas korzystania w temperaturze poniżej 20 °C przy odległości pomiędzy komputerem a czujnikiem wynoszącej 65 cm.

Kontroler 4 bitowy jednoprosesorowy mikrokomputer (generator stabilizowany piezoelektrycznie)

Wyświetlacz Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

Czujnik Bezkontaktowy czujnik magnetyczny

Zakres obwodu kół 0100mm - 3999 mm (wyjściowy wymiar A: 2096 mm, B: 2096 mm)

Temperatura robocza 0 °C - 40 °C (Ten produkt nie będzie działał poprawnie w przypadku przekroczenia zakresu temperatury pracy. W niskiej temperaturze ekran LCD może reagować spowolnieniem reakcji a w wysokiej być czarny.)

Wymiary/ciężar 46,5 x 31 x 16 mm / 22 g

* Trwałość baterii fabrycznej może być krótsza od tej podanej w danych technicznych.

* Dane techniczne i konstrukcja podlegają zmianom bez uprzedzenia.

Części standardowe		Części opcjonalne	
#160-2190N Zestaw części	#169-9691N Magnes	#166-5150 Bateria litowa (CR2032)	#160-2770 Podstawka
#160-2196 Czujnik prędkości (SPD-01)	#160-0280N Obejma	#160-2193 Uchwyt	

OGRANICZONA GWARANCJA

Dwuletnia gwarancja tylko na komputer (za wyjątkiem akcesoriów/zamocowań oraz baterii)

Jeżeli podczas normalnego użytkowania powstanie usterka, odpowiednia część komputera zostanie naprawiona lub wymieniona bezpłatnie. Obsługa serwisowa musi być wykonana przez CatEye Co., Ltd.. W celu zwrotu produktu, należy go dobrze zapakować i pamiętać o dołączeniu karty gwarancyjnej z wytycznymi dla naprawy. Prosimy o wyraźne wpisanie lub wydrukowanie nazwiska i adresu na karcie gwarancyjnej. Koszty ubezpieczenia oraz transportu do serwisu ponosi osoba zamawiająca naprawę.

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : http://www.cateye.com

[For US Customers]

CATEYE AMERICA, INC.

2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO80301-5494 USA

Phone : 303.443.4595

Toll Free : 800.5CATEYE

Fax : 303.473.0006

E-mail : service@cateye.com