

CATEYE

VECTRA Wireless

CYCLOCOMPUTER

CC - VT100W



Owner's Manual



U.S. Pat. Nos. 4633216/4636769/4642606/5236759 and Design Pat. Pending
Copyright© 2011 CATEYE Co., Ltd.
CCVT1W-110930 [066600380] 4




Max.
Distance
70 cm



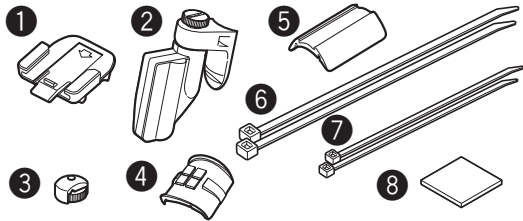
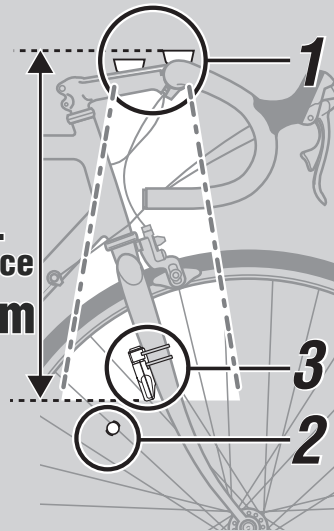


Název součástí

- 1 Držák
- 2 Bezdrátový snímač (vysílač) A
- 3 Magnet
- 4 Gumová podložka pod držák
- 5 Gumová podložka pod snímač
- 6 Upevňovací pásy (L x2)
- 7 Upevňovací pásy (S x2)
- 8 Oboustranná lepicí páska

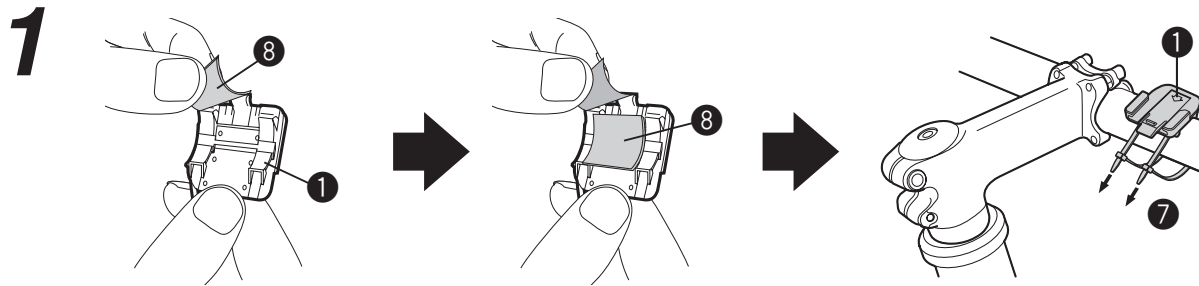

or

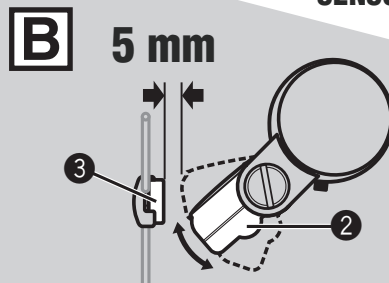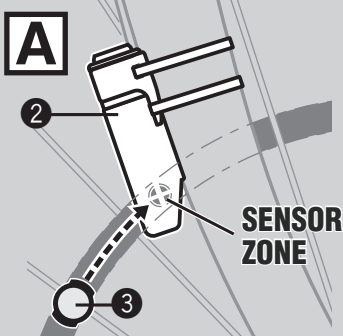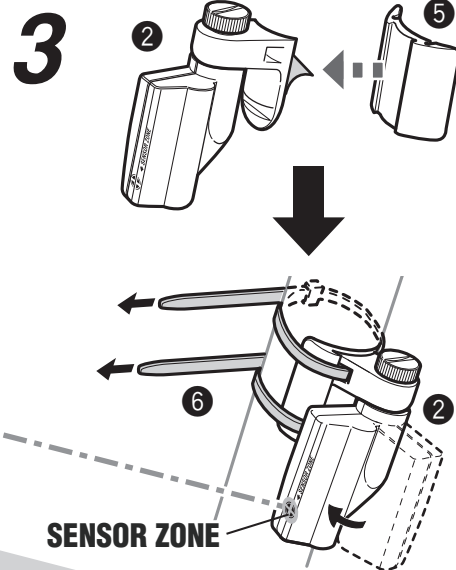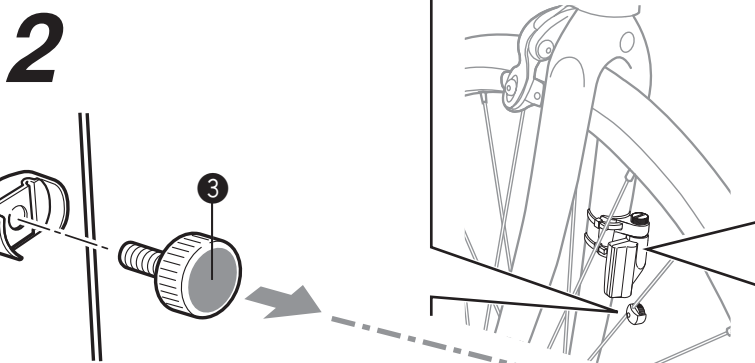

CZ

VECTRA Wireless

CC-VT100W

SETTING

All Clear a

PUSH!

AC

Mx → ~~Q~~

Odo → ~~Q~~

Dst → ~~Q~~

~~Q~~

Select km/h or mph SET : km/h

km/h ↔ mph

MODE

START km/h

2 sec

MODE

SET

A, B, C, D, E

MODE

SET

AC

ODO Manual Set SET : 10001.0 km

(00000.0 - 99999.9)

START 00000.0

MODE SET

00001.0

MODE SET

00001.0

MODE SET

10001.0

MODE SET

10001.0

Tire size	L (cm)
ETRTO	
14 x 1.50	102
14 x 1.75	106
16 x 1.50	119
47-305	
16 x 1.75	120
18 x 1.50	134
18 x 1.75	135
47-406	
20 x 1.75	152
20 x 1-3/8	162
22 x 1-3/8	177
22 x 1-1/2	179
24 x 1	175
24 x 3/4 Tubular	178
24 x 1-1/8	179
24 x 1-1/4	191
47-507	
24 x 1.75	189
24 x 2.00	192
24 x 2.125	196
26 x 7/8	192
23-571	
26 x 1(59)	191
26 x 1(65)	195
26 x 1.25	195
26 x 1-1/8	190
37-590	
26 x 1-3/8	207
26 x 1-1/2	210
26 x 1.40	200
40-559	
26 x 1.50	201
47-559	
26 x 1.75	202
50-559	
26 x 1.95	205
54-559	
26 x 2.00	206
26 x 2.10	207
57-559	
26 x 2.125	207
26 x 2.35	208
57-559	
26 x 3.00	217
27 x 1	215
27 x 1-1/8	216
32-630	
27 x 1-1/4	216
27 x 1-3/8	217
650 x 35A	209
650 x 38A	212
650 x 38B	211
18-622	
700 x 18C	207
700 x 19C	208
20-622	
700 x 20C	209
23-622	
700 x 23C	210
25-622	
700 x 25C	211
28-622	
700 x 28C	214
700 x 30C	217
32-622	
700 x 32C	216
700C Tubular	213
37-622	
700 x 35C	217
700 x 38C	218
40-522	
700 x 40C	220

Wheel Circumference TIRE : 27x1-3/8 → SET : L = 217 cm

(100 - 299 cm)

START 205

MODE SET

206

MODE SET

207

MODE SET

217

MODE SET

SETTING END

OPERATION FLOW

199 km/h

Mx 32.7

Odo 12345

Dst 123

15:38

Wheel Circumference 217

RESET

MODE

2 sec

Mx Dst

RESET

RESET

RESET

BATTERY

COMPUTER

Close

Open

COIN

CR2032

All Clear a

SENSOR

Close

Open

COIN

CR2032

Clock Setting 24 hr [12 hr]

0-23 [1-12]

MODE SET

00-59

MODE SET

205

VECTRA Wireless

CC-VT100W

UPOZORNĚNÍ

- Při jízdě se příliš nevěnujte činnosti cyklopočítače. Jezděte bezpečně!
- Magnet, snímač a držák bezpečně přimontujte na kolo a pravidelně kontrolujte, jestli se některá část neuvolnila.
- Použité baterie ukládejte je mimo dosah dětí. Pokud je náhodně polknou, kontaktujte lékaře. Baterie musíte zlikvidovat v souladu s místním nařízením o likvidaci škodlivého odpadu.
- Nenechávejte cyklopočítač dlouhodobě na přímém slunci.
- Nikdy nerozebírejte základní jednotku a snímač.
- Na čištění použijte neutrální saponát a měkký hadřík. Po očistění jednotku dobře osušte. Nepoužívejte ředidla, benzín ani alkohol, mohli by jste narušit povrch plastů.

Bezdrátové čidlo

Snímač je navržen k příjmu signálu na omezenou vzdálenost, tak aby nedocházelo k rušení signálu. Snímač a hlavní jednotka proto musí být umístěny relativně blízko. Při nízké teplotě nebo nízké kapacitě baterie může být požadovaná vzdálenost ještě menší než obvykle. Snímač musí být připevněn co nejvýše na vidlici, tak aby byla vzdálenost mezi snímačem a hlavní jednotkou menší než 70 cm. Připevněte hlavní jednotku na řídítka dolní částí směrem k čidlu. (Vezměte v úvahu úhel představte.) (Pamatujte, že vzdálenost pro příjem je přibližná.)

Jestliže se cyklopočítač nachází v blízkosti následujících zdrojů signálu, může docházet k rušení a nesprávné činnosti cyklopočítače:

- u televizoru, počítače, rádia, motoru,
- v blízkosti železničního přejezdu, železniční tratě, světelné křižovatky, televizního vysílače nebo radarové základny,
- v blízkosti jiného kola s bezdrátovým přenosem.

Správná montáž snímače a magnetu

- A** Nastavte snímač tak, aby střed magnetu **3** při otočení kolem procházel místem označeným na snímači **2**.
- B** Zajistěte, aby vzdálenost mezi čidlem **2** a magnetem **3** byla nejvýše 5 mm.

Názvy symbolů

- 1** Okamžitá rychlost
- 2** Symbol signálu ze snímače **2**
- 3** Bliká synchronně se signálem ze snímače.
- 4** Jednotka rychlosti **km/h mph**
- 5** Symbol režimu **B**
Aktuálně zobrazená funkce.
Mx [Maximální rychlost]
Odo [Celková ujetá vzdálenost]
Dst [Denní vzdálenost]
6 [Hodiny]
- 7** Kryt baterie

Zahájení a ukončení měření

Cyklopočítač zahájí měření automaticky ihned po uvedení kola do pohybu.

Přepnutí zobrazené funkce **B**
Stisknutím tlačítka MODE můžete přepnout režim měření podle p řehledu OPERATION FLOW.

Vynulování údajů **B**
Chcete-li vymazat údaje, stiskněte v okamžiku, kdy se na displeji zobrazí nápis **RESET**, tlačítka MODE, jak je znázorněno v př ehledu OPERATION FLOW. Celkovou ujetou vzdálenost nelze vynulovat.

Funkce úspory energie

Jakmile hlavní jednotka nezaznamená přibližně po dobu 10 minut žádný impuls od snímače, uvede se do režimu úspory energie, zobrazeny jsou pouze hodiny.
Jakmile cyklopočítač znovu přijme signál ze snímače, zobrazí se opět obrazovka měření. Buďte-li jednotka nečinná dva týdny, př ejde do režimu spánku SLEEP. Režim SLEEP ukončíte stisknutím tlačítka MODE.

Nastavení hodin **C**
Chcete-li nastavit hodiny, stiskněte v okamžiku, kdy je zobrazen symbol **7**, tlačítka SET.

Stisknutím tlačítka MODE posunete čas dopředu. Jestliže podržíte tlačítko stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
Stisknutím tlačítka SET přepnete z nastavení hodin na minuty. Dal ším stisknutím tlačítka SET potvrdíte nastavení hodin a vrátíte se na obrazovku měření.

* Je-li nastavena jednotka rychlosti km/h, bude aktivován 24hodinový formát času.
Je-li nastavena jednotka mph, bude aktivován 12hodinový formát.

Údržba

K čištění hlavní jednotky nebo příslušenství používejte měkký had řík navlhčený ve zředěném neutrálním čisticím přípravku a potom přístroj otřete suchým hadříkem.

Odstraňování potíží

Žádné údaje na displeji.
Je baterie v hlavní jednotce vybitá?
Vyměňte ji a zadejte znovu správné informace. (Vymazat vše **B**).

Jsou zobrazeny nesprávné údaje.
Provedte úplné vymazání. (Vymazat vše **B**).

Symbol signálu ze snímače neblíká. (Není zobrazena okamžitá rychlost.) [Jestliže symbol signálu ze snímače neblíká, přesuňte hlavní jednotku blíže ke snímači, zkontrolujte pozici snímače a magnetu a otočte předním kolem. Pokud nyní symbol bliká, znamená to, že hlavní jednotka a snímač jsou příliš daleko od sebe nebo je nízká kapacita baterie.]

Není vzdálenost mezi snímačem a magnetem příliš velká?
Prochází magnet místem označeným na snímači?
Upravte polohu magnetu a snímače.

Je hlavní jednotka namontována ve správném úhlu?
Připevněte hlavní jednotku dolní částí směrem k čidlu.

Je vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem příliš velká?
Připevněte snímač blíže k hlavní jednotce.

Je baterie snímače slabá?
V zimě je výkon baterie nižší.
Vyměňte ji.

Je baterie hlavní jednotky slabá?
Vyměňte ji za novou. (Vymazat vše **B**).

Výměna baterie

- **Hlavní jednotka**
Jestliže je displej nečteletelný nebo příjem signálu čidla nekvalitní, vyměňte baterii.
Celkovou vzdálenost lze zadat ručně. Před vyjmutím baterie si poznamenejte aktuální celkovou vzdálenost. Vložte novou lithiovou baterii (CR2032) otočenou (+) pólem nahoru. .
Potom restartujte cyklopočítač podle postupu SETTING a nastavte hodiny. **C**
* Jestliže dojde ke snížení kapacity baterie v hlavní jednotce nebo ve snímači, vyměňte baterie v hlavní jednotce i v čidle.
- **Snímač**
Je-li příjem signálu snímače nekvalitní, vyměňte baterii. Potom zkontrolujte polohu snímače a magnetu.

Specifikace

Baterie Hlavní jednotka: Lithiová baterie CR2032 x 1
Snímač: Lithiová baterie CR2032 x 1
Životnost baterie Hlavní jednotka: přibližně 3 roky (Za předpokladu, že je cyklopočítač používán 1 hodinu denně.)
Snímač: Dokud celková vzdálenost nedosáhne p řibližně 10,000 km.

* Jedná se o průměrnou hodnotu platnou pro použití při teplotách nižších než 20 C a vzdálenosti mezi počítačem a čidlem 65 cm.


Processor 4-bit 1-čip
Displej Liquid crystal displej
Snímač bezkontaktní snímání
Použitelnost pro obvod kola 100 cm - 299 cm
Pracovní teplota 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Rozměry/hmotnost 40 x 55 x 21 mm [1-4/7" x 2-1/6" x 5/6"] / 30 g [1.06 oz.]

* Životnost baterie dodané s přístrojem již z výroby může být krat ší
* Technické parametry a design se mohou změnit bez předchozího upozornění

Příložené doplňky


#169-6590

Sada součástí

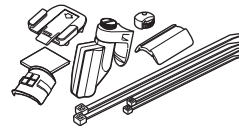

#169-6580

Bezdrátový snímač A



#169-6570

Sada držáku



#169-9691N

Magnet na kolo



#166-5150


Lithiová baterie (CR2032)



Volitelné doplňky


#169-6667

Sada ke středové montáži



#169-9760

Magnet pro kompozitová kola



Omezená Záruka - 2 roky pouze na hlavní jednotku a snímač (Příslušenství/úpevňovací pásy a vybití baterie je vyloučeno)

Pokud během normálního používání dojde k problému, bude hlavní jednotka nebo snímač zadarmo opraven nebo vyměněn. Servis musí provést CatEye Co., Ltd. Chcete-li výrobek vrátit, pečlivě jej zabalte a nezapomeňte přiložit záruční list s instrukcemi pro opravu. Své jméno a adresu napište, prosím, na záruční list jasně a čitelně. Pojištění, dopravu a poplatky za přepravu do našeho servisu hradí osoba vyžadující servis.

CATEYE CO.,LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL : http://www.cateye.com

[For US Customers]

CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO80301-5494 USA
Phone : 303.443.4595
Toll Free : 800.5CATEYE
Fax : 303.473.0006
E-mail : service@cateye.com