

CATEYE

MICRO Wireless



CYCLOCOMPUTER
CC-MC200W

 Skôr, ako začnete počítač používať, prečítajte si pozorne tento návod a odložte ho pre budúce použitie.
Prosím, navštívte našu webovú stránku, kde nájdete podrobnejšie pokyny s video ukážkami a môžete si stiahnuť návod na použitie.



Výstraha / Upozornenie

- Počas jazdy nesústredujte svoju pozornosť na počítač. Jazdite bezpečne!
- Magnet, snímač a držiak nainštalujte bezpečne. Ich namontovanie pravidelne kontrolujte.
- Ak dieťa omylom prehlite batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Počítač nenechávajte dlhodobo vystavený účinkom priameho slnečného žiarenia.
- Počítač nerozoberajte.
- Aby ste predišli chybnému fungovaniu alebo poškodeniu, zabráňte pádu počítača.
- Pri používaní počítača nainštalovaného na držiaku, zmenťte **MODE** stláčaním štyroch bodov pod obrazovkou alebo súčasným stlačením **SSE**, čím dojde k spusteniu alebo zastaveniu stopiek. Silné stláčanie iných plôch môže spôsobiť chybné fungovanie alebo poškodenie počítača.
- Koliesko držiaka FlexTight™ utiahnite rukou. Silné uťahovanie napríklad pomocou náradia a podobne môže poškodiť závit skrutky.
- Na čistenie počítača a príslušenstva nepoužívajte riedidlá, benzín ani alkohol.
- Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí riziko explózie.
Použité batérie zlikvidujte podľa miestnych predpisov.
- Zobrazovanie na LCD displeji môže byť skreslené pri používaní slnečných polarizovaných okuliarov.



Frekvenčné pásmo : 19 kHz

Vyžarovaný výkon : -31,7 dBm

Spoločnosť CATEYE Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia CC-MC200W je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode v rámci EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese :
cateye.com/doc



Bezdrôtový snímač

Snímač bol navrhnutý na príjem signálov v rámci maximálneho dosahu 70 cm, aby sa znížila možnosť interferencie. Pri nastavovaní bezdrôtového snímača si uvedomte nasledujúce:

- Signály nemožno prijímať, ak je vzdialenosť medzi snímačom a počítačom veľmi veľká. Vzdialenosť na príjem by sme mali skratiť v prípade nízkej teploty a vybitých batérií.
- Signály sa môžu prijímať, len ak zadná strana počítača smeruje k snímaču.


Môže dochádzať k rušeniu s dôsledkom poskytovania nesprávnych údajov, a to v prípade ak je počítač:

- v blízkosti TV, PC, rádia, motora alebo v aute resp. vlaku;
- v blízkosti železničného priecestia, železničných koľají, TV staníc alebo radarovej základne;
- Používanie iných bezdrôtových zariadení v bezprostrednej blízkosti.

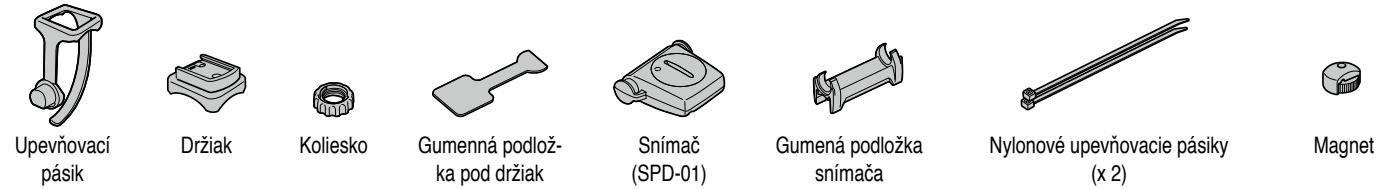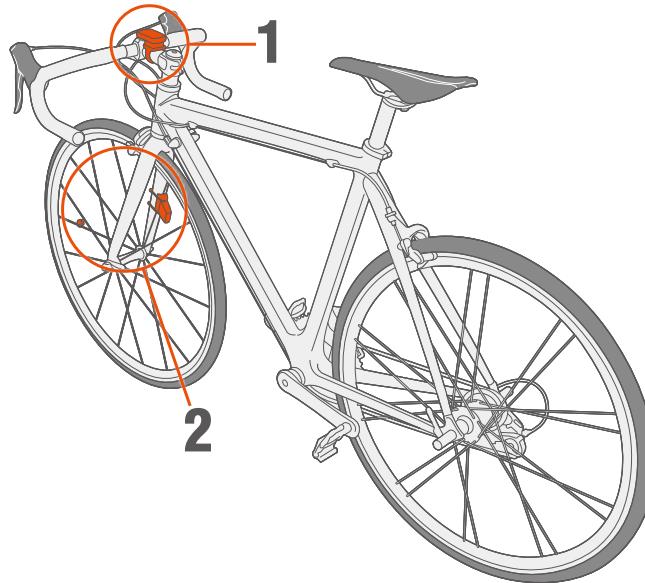


1 Montáž držiaka na predstavec alebo riaditká

Pri montovaní držiaka FlexTight™ na predstavec:

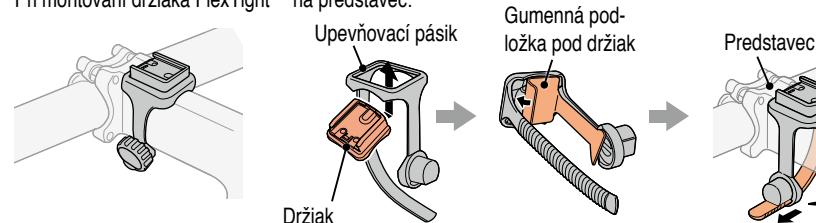


Pri montovaní držiaka FlexTight™ na riaditká:

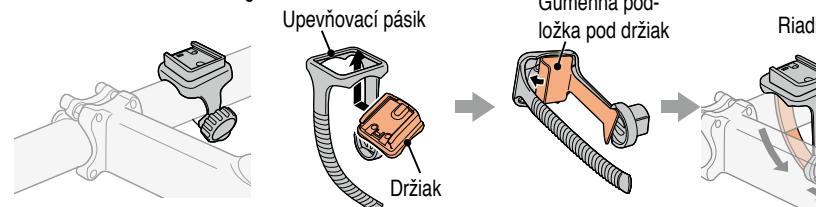

* Na montáž držiaka na riaditká v tvare aero, alebo na väčší predstavec, použite príslušný držiak s nylonovými upínacími páskami.


Demontujte / na-inštalujte cyklopocítač

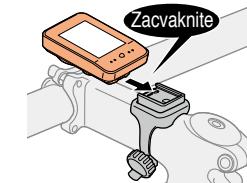


Upozornenie:
Odstríhnutý okraj lišty na držiaku zaoblite, aby ste predišli poraneniam.

Vytlačte von a zároveň zdvívajte prednú stranu nahor

Inštalácia snímača a magnetu

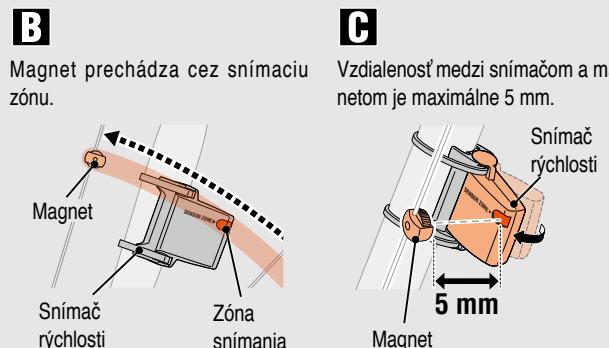


2 Inštalácia snímača a magnetu

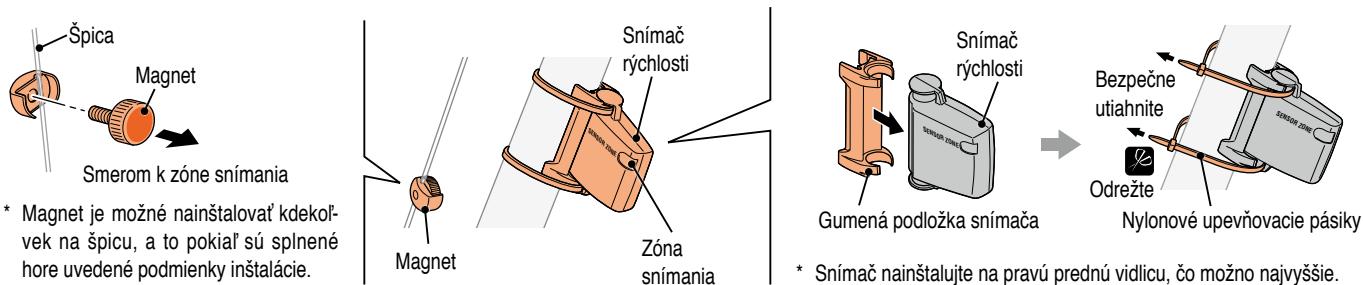

Ak používate jednotku prvýkrát, alebo ak obnovujete nastavenia jednotky na výrobné nastavenia, vykonajte postup vymazania všetkých údajov podľa dolu uvedeného postupu.

1 Vymaže všetky údaje (inicializácia)

Stlačte tlačidlo **AC** na zadnej strane počítača.

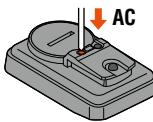

2 Zvolte jednotky rýchlosťi

Zvolte „km/h“ alebo „mph“.



3 Zadajte obvod plášťa



Zadajte obvod plášťa predného kolesa vášho bicykla v mm.

* Ako pomôcku použite „Referenčná tabuľka obvodu plášťa“.



4 Nastavenie hodín


Stlačením a podržaním tlačidla **MODE** bude dochádzať k prepínaniu zobrazenia v poradí „Zobrazovaný čas“, „Hodina“ a „Minúta“.

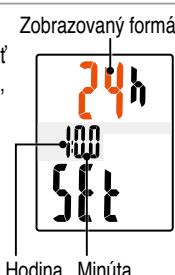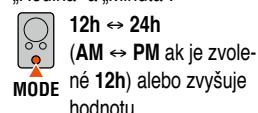

5 Nastavenie dokončíte stlačením tlačidla **MENU**

Potvrďte nastavenie (dokončiť)

MENU

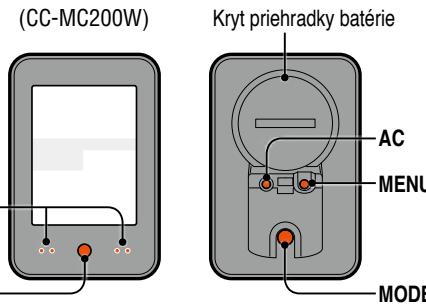

Obvod plášťa

Obvod plášťa (L) pre veľkosť vášho plášťa nájdete v dolu uvedenej tabuľke, alebo obvod plášťa (L) vášho bicykla presne zmerajte.

Ako sa meria obvod plášťa (L)

Najpresnejšie meranie dosiahnete otočením kolesa. Správne nahustený plášť umiestnite tak, aby bol ventil v spodnej časti. Na podlahe urobte značku a pri začiatení bicykla hmotnosťou jazdca prejdite priamu vzdialenosť s jedným otočením kolesa (kým sa ventil nedostane znova do spodnej časti). Urobte značku na mieste ventilu a odmerajte vzdialosť.



Referenčná tabuľka obvodu plášťa


* Vo všeobecnosti sú veľkosť plášťa alebo ETRTO vyznačené na boku plášťa.

ETRTO	Tire size	L (mm)
47-203	12x1.75	935
54-203	12x1.95	940
40-254	14x1.50	1020
47-254	14x1.75	1055
40-305	16x1.50	1185
47-305	16x1.75	1195
54-305	16x2.00	1245
28-349	16x1-1/8	1290
37-349	16x1-3/8	1300
32-369	17x1-1/4 (369)	1340
40-355	18x1.50	1340
47-355	18x1.75	1350
32-406	20x1.25	1450
35-406	20x1.35	1460
40-406	20x1.50	1490
47-406	20x1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
28-451	20x1-1/8	1545
37-451	20x1-3/8	1615
37-501	22x1-3/8	1770
40-501	22x1-1/2	1785
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
25-520	24x1(520)	1753
	24x3/4 Tubuler	1785
28-540	24x1-1/8	1795
32-540	24x1-1/4	1905
25-559	26x1(559)	1913
32-559	26x1.25	1950
37-559	26x1.40	2005
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
32-622	700x32C	2155
	700C Tubuler	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
60-622	29x2.3	2326

Ikona signálu snímača
Bliká synchronne so signálom snímača.

Porovnanie rýchlosťi ▲▼
Označuje, či aktuálna rýchlosť je vyššia alebo nižšia ako priemerná rýchlosť.
(▲ vyššia, ▼ nižšia)

Zobrazenie hodín

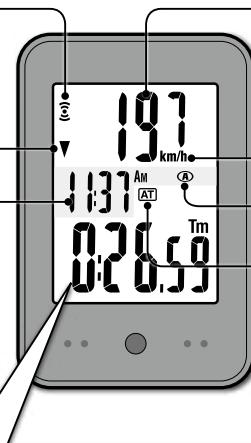


Aktuálna rýchlosť*
0,0 (Ⓐ :4,0 / Ⓑ :3,0) – 105,9 km/h
[0,0 (Ⓐ :3,0 / Ⓑ :2,0) – 65,0 mph]
* "Spd" sa zobrazí pri zobrazení aktuálnej rýchlosťi s spodnej časťi.

Jednotka rýchlosťi
Ikona velkosti pneumatiky
Ikona automatického režimu

Prepínanie funkcie počítača


Stláčaním tlačidla **MODE** sa prepínajú merané hodnoty v spodnej časti v poradí zobrazenom na nasledujúcom obrázku.

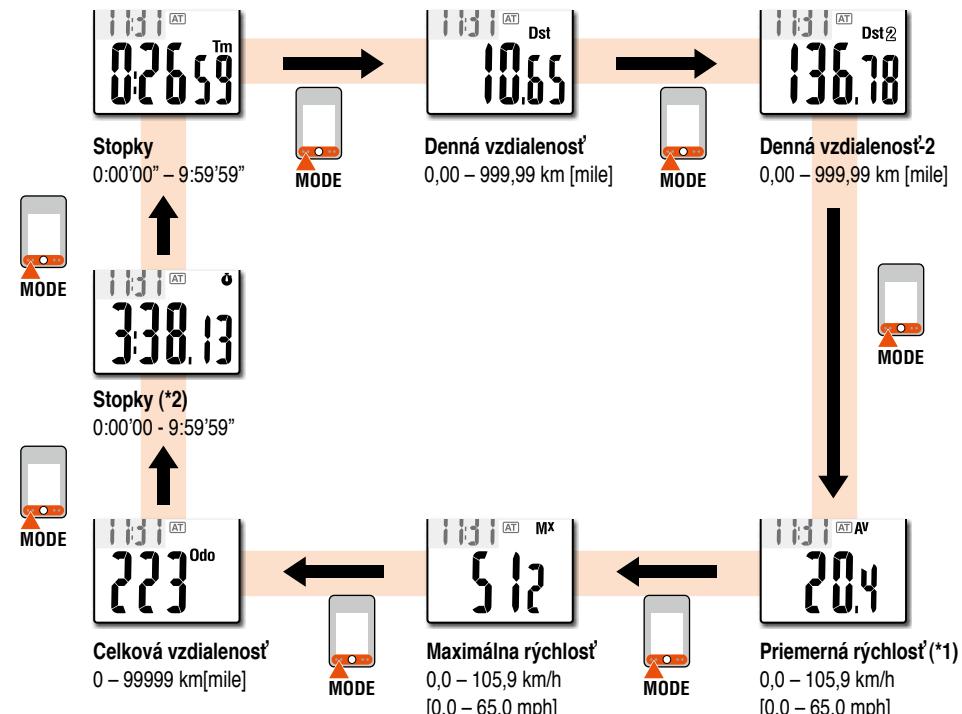

*1 Ak Tm prekračuje 10 hodín, alebo ak Dst prekračuje 999.99 km, zobrazí sa .E.
Údaje zresetujete.

*2 Zobrazí sa len v automatickom režime.

Používanie tlačidla MODE pri upevnení cyklopočítača do držiaka

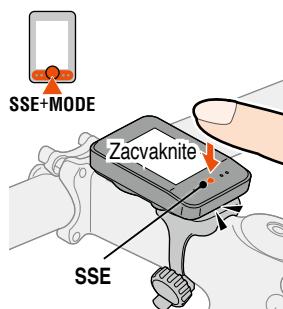

Spustenie / zastavenie merania

Existujú dva spôsoby merania; manuálny režim a automatický režim.

Spôsob nastavenia

Pozrite si časť „Zmena nastavení počítača: Volba automatického režimu“ (strana 7).

Počas merania bliká jednotka rýchlosťi (km/h alebo mph).

* Maximálna rýchlosť a celková vzdialenosť sú aktualizované bez ohľadu na spustenie/zastavenie merania.


- Automatický režim (svieti AT)**

Merania sa spustia automaticky, pokiaľ je bicykel v pohybe.



- Manuálny režim**

Stlačte tlačidlo **SSE** súčasne s jednotkou, čím spustíte/zastavíte meranie.

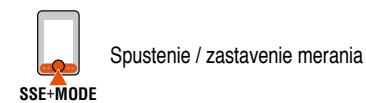

* Ak počítač demontujete z držiaka, stlačte súčasne tlačidlo **SSE** vpred a tlačidlo **MODE** vzadu.

Resetovanie údajov

Stlačením a podržaním tlačidla **SSE** spolu s jednotkou na obrazovke merania dôjde k vynulovaniu všetkých údajov meraní s výnimkou celkovej vzdialenosťi (Odo), dennej vzdialenosťi-2 (Dst2) a stopiek (ODO).


* Celkovú vzdialenosť (Odo) vymazať nemožno.

- Samostatné vynulovanie dennej vzdialenosťi-2 a stopiek**

Na resetovanie aktuálne zobrazených údajov zobrazte prejdenú vzdialenosť 2 (Dst2) alebo stopky (ODO) a podržte stlačenú hlavnú jednotku a **SSE**.


* Ako sa zresetujú stopky a prejdená vzdialenosť 2 zobrazí v hornej časti obrazovky

Zobrazte rýchlosť jazdy (Spd) v spodnej časti obrazovky a vykonajte resetovanie.

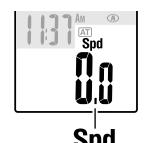


Podsvietenie (nočný režim

Pri zapnutí nočného režimu stlačením tlačidla **MODE** zapnete (na 5 sekúnd) podsvietenie. Ak počas podsvietenia stlačíte ktorékoľvek tlačidlo, osvetlenie zostane zapnuté počas ďalších 5 sekúnd.

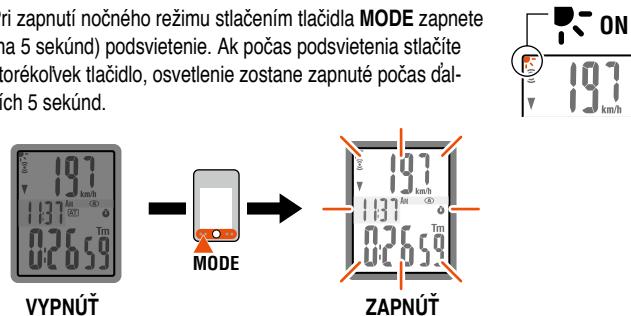

Spôsob nastavenia


Stlačením a podržaním tlačidla **MODE** prejdete na nastavenie nočného režimu. Opäťovným stlačením a podržaním tlačidla zapnete nočný režim a vráťte sa na obrazovku merania.

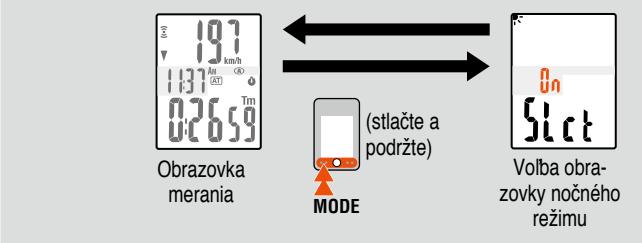

- * Nočný režim sa automaticky vypne, ak nebude počas 10minút prijatý žiadny signál.
- * Zapnutie/vypnutie môžete vykonať aj v rámci obrazovky s ponukou. Pozrite si časť „Zmena nastavení počítača: Volba nočného režimu“ (strana 6).
- * Ak sa zapne  (ikona batérie), podsvietenie sa nezapne ani pri zapnutí nočného režimu.

Nastavenie funkcie na zobrazovanie

Zobrazovať môžete len vybrané údaje.

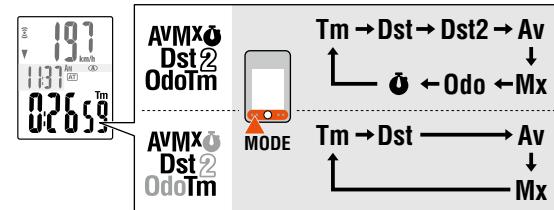

Spôsob nastavenia

Pozrite si časť „Zmena nastavení počítača: Nastavenie funkcie“ (strana 7).


- * Okamžitú rýchlosť (**Spd**) a stopky (**Tm**) skryť nemožno.
- * Ak skryjete funkciu priradené horné časti displeja, horný displej sa prepne na okamžitú rýchlosť (**Spd**).
- * Jednotka zaznamenáva skryté hodnoty na pozadí a údaje každého merania sú pri zobrazení aktualizované (okrem stopiek).

Stopky

Čas možno merať bez ohľadu na spustenie/zastavenie merania.

Táto funkcia sa môže používať ak je zapnutý automatický režim (svieti **AT**).

- **Spustenie/zastavenie :** Spolu s jednotkou stlačte tlačidlo **SSE**. Počas merania bliká .
- **Vynulovanie :** Spolu s jednotkou stlačte a podržte tlačidlo **SSE**.
 - * **Ako sa resetujú stopky a prejedná vzdialenosť?** 2 zobrazené v hornej časti obrazovky Zobrazte rýchlosť jazdy (**Spd**) v spodnej časti obrazovky a vykonajte resetovanie.

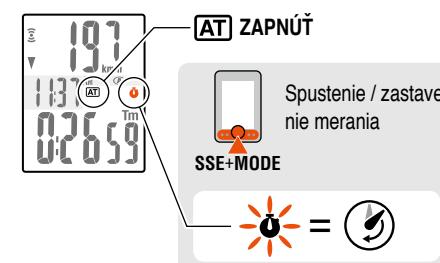

Volba horného displeja

Pre trvalé zobrazenie v rámci horného displeja je možné vybrať akokoľvek údaje.




Spôsob nastavenia

Pozrite si časť „Zmena nastavení počítača: Nastavenie horného displeja“ (strana 6).

- * Stopky nemožno nastaviť pri vypnutom automatickom režime.

Režim úspory energie

Pokiaľ sa do počítača počas doby 10 minút nedostane žiadny signál, zaktivuje sa režim úspory energie a budú zobrazené iba hodiny. Ak stlačíte **MODE** alebo sa do počítača dostane signál zo snímača, meranie sa opäťovne zobrazí.

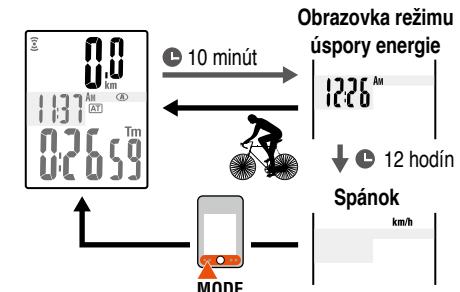

- * Ak uplynie ďalších 12 hodín nečinnosti na obrazovke režimu úspory energie, na obrazovke sa zobrazí len jednotka rýchlosť. Ak počas takého stavu obrazovky stlačíte tlačidlo **MODE**, zobrazí sa obrazovka merania.



Zmena nastavení počítača [Obrazovka ponuky]



CC-MC200W SK 6

Stlačením tlačidla **MENU** na obrazovke merania dôjde k prepnutiu na obrazovku ponuky. Na obrazovke ponuky možno zmeniť rôzne nastavenia.

* Po vykonaní zmien nezabudnite potvrdiť nastavenia stlačením tlačidla **MENU**.

* Ak obrazovku ponuky nebudeš počas 1 minúty používať, prepne sa na obrazovku merania a zmeny sa neuložia.

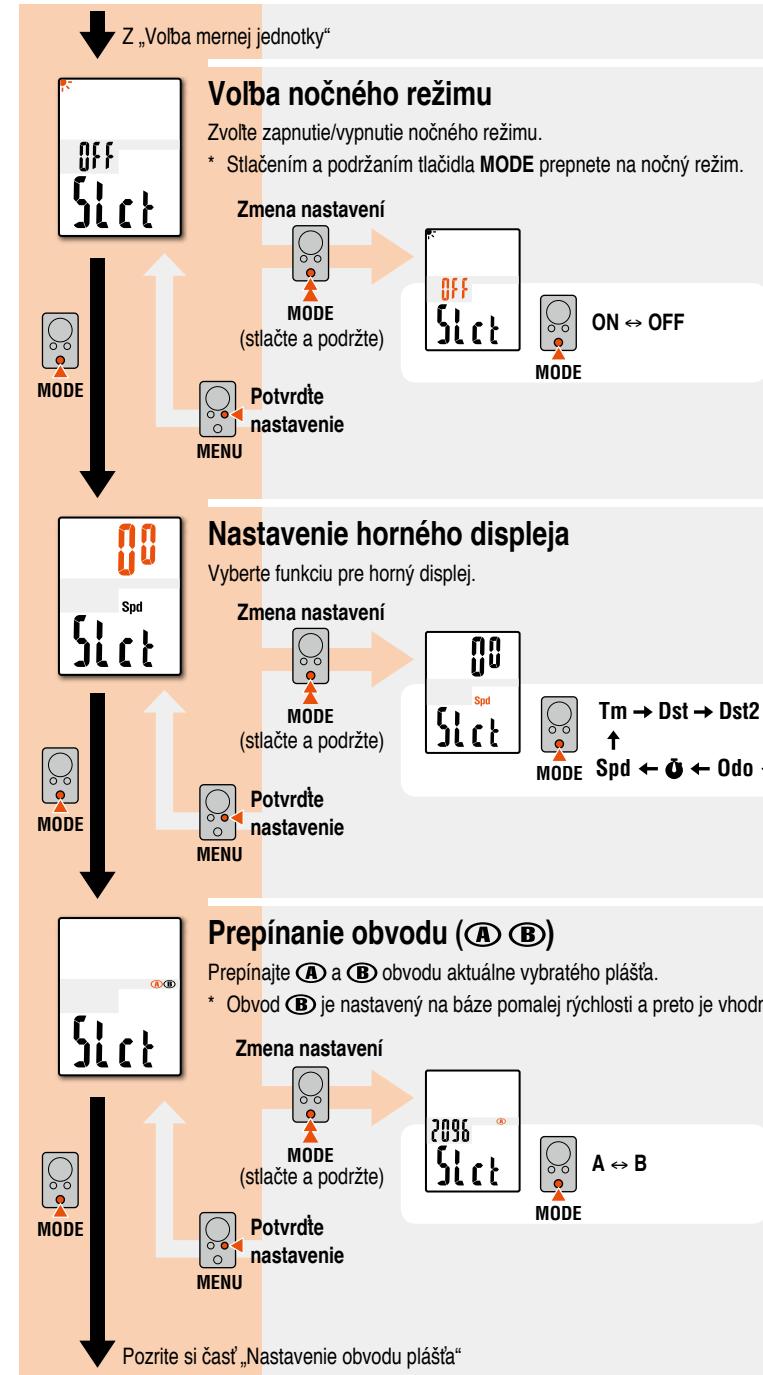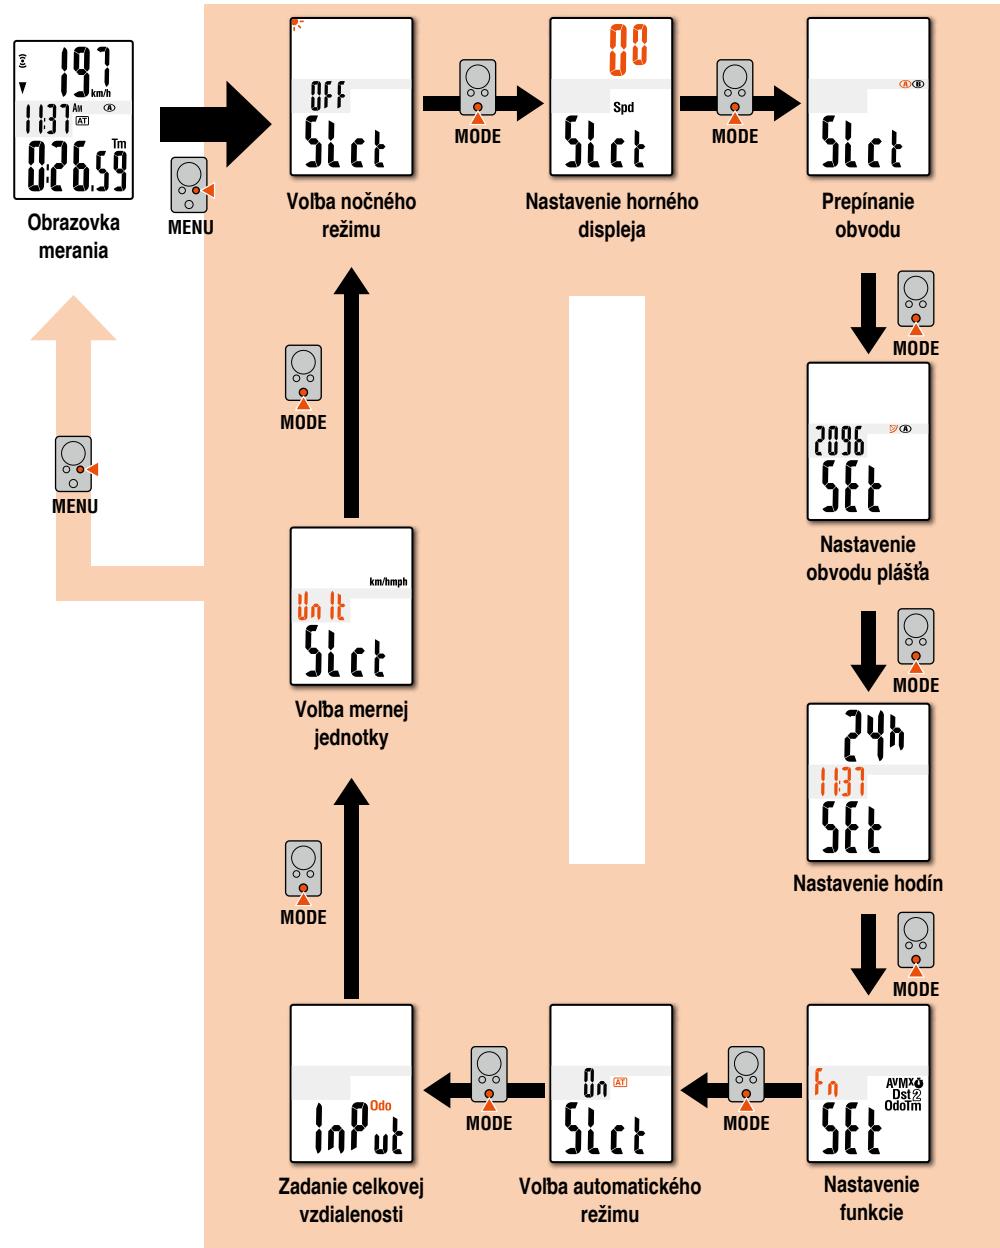

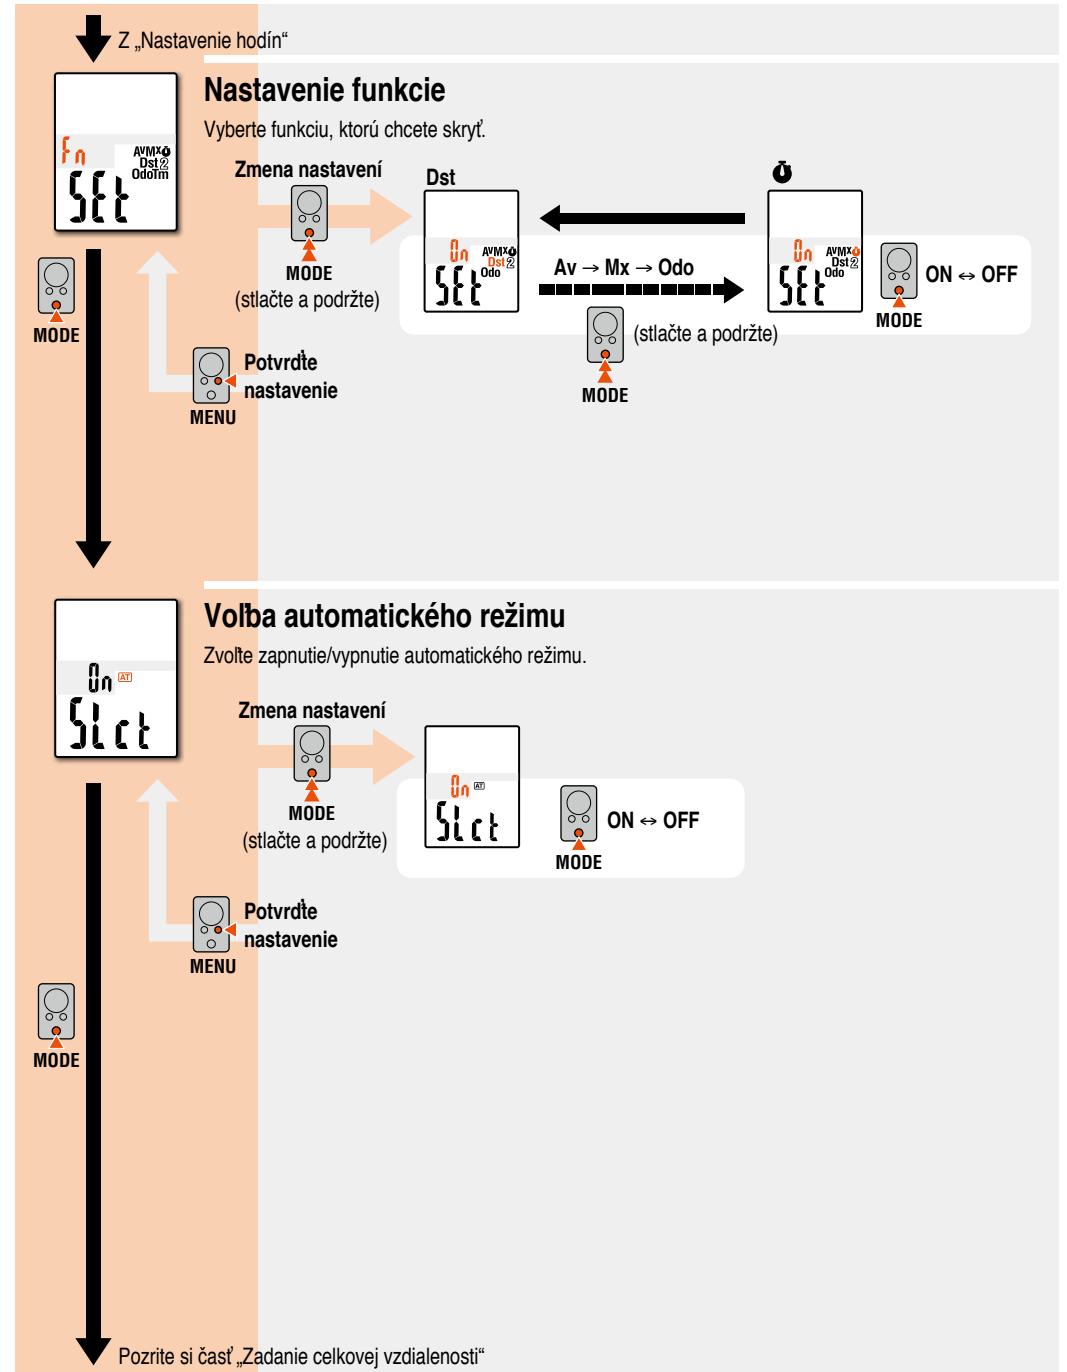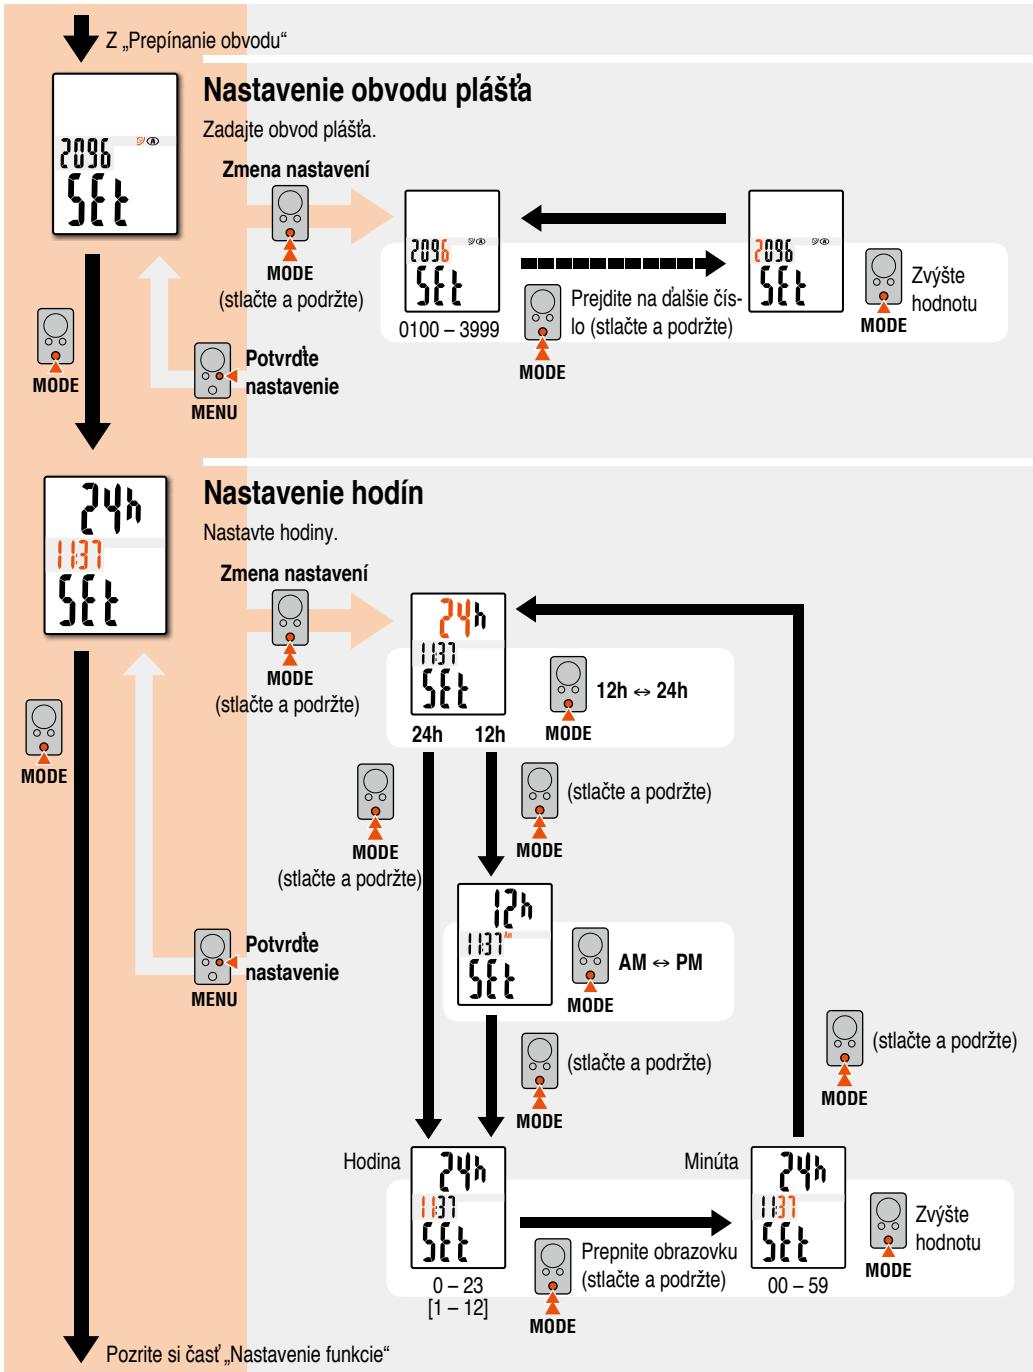


↓ Z „Volba automatického režimu“

Zadanie celkovej vzdialenosť


Zadajte celkovú vzdialenosť.

* Po zadaní akejkoľvek hodnoty pre celkovú vzdialenosť môžete začať od vami zadanej hodnoty. Túto funkciu použite pri obnove a/alebo resetovaní svojej jednotky.

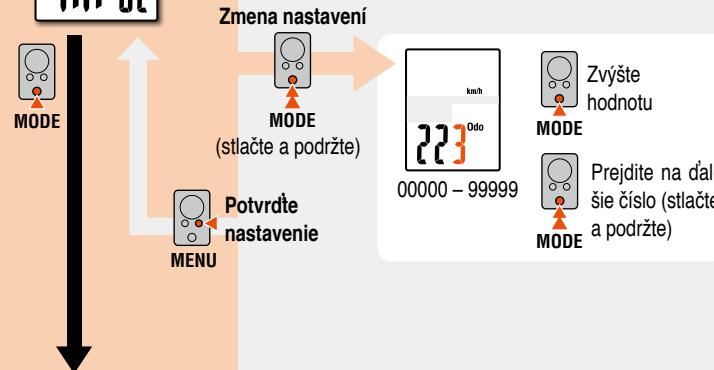

Volba mernej jednotky

Zvoľte jednotku rýchlosť (km/h alebo mph).

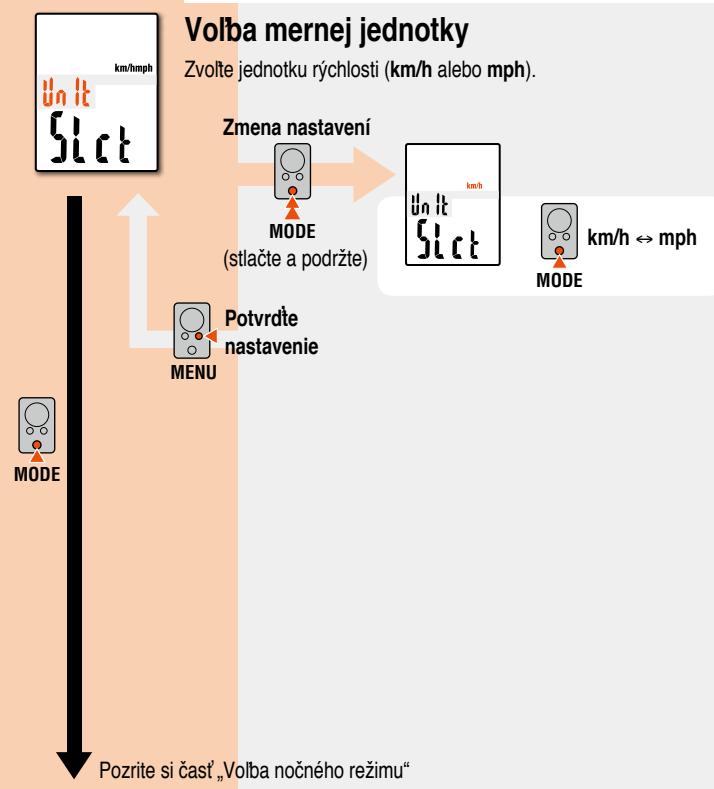

Pozrite si časť „Volba nočného režimu“

Údržba


Na vyčistenie počítača alebo príslušenstva použite riedený neutrálny čistiaci prostriedok nanesený na mäkkej tkanine; následne povrch utrite suchou tkaninou.

Výmena batérie

Počítač

Ak sa zapne (ikona batérie), batériu vymenite. Nainštalujte novú lítiovú batériu (CR2032) tak, aby pól (+) smeroval nahor.

* Po výmene postupujte podľa postupu uvedeného v časti „Príprava počítača“ (strana 3).

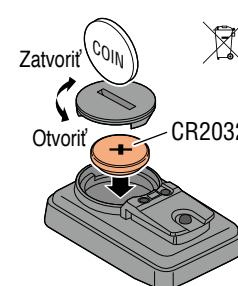


Snímač

Ak sa rýchlosť nezobrazí ani po správnom nastavení, vymenite batériu.

Vložte nové lítiové batérie (CR2032) tak, aby značka (+) smerovala nahor a kryt batérie pevne uzavrite.

* Po výmene skontrolujte polohu snímača a magnetu.

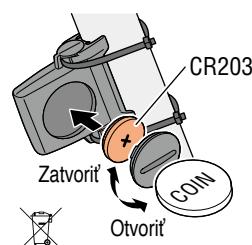

Riešenie problémov

Ikona signálu zo snímača nebliká (rýchlosť nie je zobrazovaná).

(Počítač posuňte do blízkosti snímača a roztočte predné koleso. Pokiaľ ikona signálu zo snímača bliká, problém môže spôsobovať prenosová vzdialenosť v dôsledku vybitia batérie; nejdôjde pri tom o žiadnu chybu počítača.)

Skontrolujte, či vzdialenosť medzi snímačom a magnetom nie je príliš veľká. (Vzdialenosť: do 5 mm)

Skontrolujte, či magnet prechádza cez zónu snímača správne.

Nastavte polohu magnetu a snímača.

Je počítač nainštalovaný pod správnym uhlom?

Zadná strana počítača musí smerovať smerom k snímaču.

Skontrolujte, či vzdialenosť medzi počítačom a snímačom je správna. (Vzdialenosť: v rozsahu 20 až 70 cm)

Snímač nainštalujte v rámci uvedeného rozsahu.

Sú počítač alebo batéria slabé? V zimnom období sa výkon batérie znižuje.

Vymenite za nové batérie podľa postupu, ktorý je uvedený v časti „Výmena batérie“.

Po stlačení tlačidla sa nič nezobrazí.

Vymenite za nové batérie podľa postupu, ktorý je uvedený v časti „Výmena batérie“.

Zobrazujú sa nesprávne údaje.

Vymažte všetko podľa postupu, ktorý je popísaný v časti „Príprava počítača“ (strana 3).

Podsvietenie nie je zapnuté.

Skontrolujte, či je zapnuté (ikona batérie).

Vymenite za nové batérie podľa postupu, ktorý je uvedený v časti „Výmena batérie“.

Špecifikácie

Batéria / Životnosť batérie	Počítač: Litiová batéria (CR2032) x 1 / približne 1 roky(ov) (Pokiaľ sa počítač používa 1 hodinu/deň; životnosť batérie bude závisieť na podmienkach používania.) Snímač: Litiová batéria (CR2032) x 1 / Celková vzdialenosť jednotky dosiahne 10 000 km (6 250 mil)
•	V prípade častého používania podsvietenie sa môže značne skrátiť.
•	• Ide o približnú hodnotu získanú pri používaní pri teplote 20 °C a pri 65 cm vzdialnosti počítača od snímača.
•	• Životnosť batérie vloženej počas výroby môže byť kratšia než sú hore uvedené technické špecifikácie.
Ovládaci prvkov	4-bitový 1-čipový mikropočítač (kryštáľom riadený oscilátor)
Displej	Display z lekutých kryštálov
Snímač	Bezkontaktný magnetický snímač
Prenosová vzdialenosť	V rozsahu 20 až 70 cm
Rozsah obvodu plášťa	0100 mm - 3999 mm (Počítačomá hodnota: A = 2096 mm, B = 2050 mm) 0 °C – 40 °C (Tento výrobok prestane správne zobrazovať pri prekročení hodnoty pracovnej teploty. Pri nižších alebo vyšších teplotách môže dojde k pomalej odzove alebo k čiernenemu zobrazaniu na LCD.)
Pracovná teplota	Počítač: 53,5 x 36 x 17,5 mm / 26 g Snímač: 41,5 x 36 x 15 mm / 15 g
Rozmery / hmotnosť	• Technické špecifikácie a dizajn podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

* Technické špecifikácie a dizajn podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Obmedzená záruka

2-ročná, vzťahuje sa len na počítač/snímač (nevzťahuje sa na spotrebne príslušenstvo a batériu)

Na cyklistické počítače značky CatEye sa poskytuje záruka na materiálové a výrobné chyby v trvani dvoch rokov od dátumu prvého zakúpenia. Ak pri bežnom používaní dojde k poruche, bude časť počítača zdarma opravená alebo vymenena. Reklamáciu uplatnite u predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, priložte potvrdený záručný list a doklad o zapatení (bloček).

CATEYE co.,LTD.

Dovozca do EU (Česká republika):

Dodávateľ do SR (Slovenská republika):

UNIVERSE SLOVAKIA s.r.o

Johanna Vaillanta 3046/3

913 11 Trenčianske Stankovce

Tel: +421 3 26521902

Fax: +420 2 2491 2936

URL: <http://www.cateye.cz/sk/>

CATEYE co.,LTD. 2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka, Japan

Náhradné príslušenstvo

Štandardné príslušenstvo

1602190



Súprava držákov a snímača

1602196



Snímač rýchlosťi

1600280N



Upevňovací pásik

1602193



Držiak

1699691N



Magnet na koleso

1665150



Lítiová batéria

1602980



Držiak s upevňovacími páskami

Voliteľné príslušenstvo