

CATEYE MICRO Wireless

CYCLOCOMPUTER

CC - MC100W



Owner's Manual



U.S. Pat. Nos. 4633216/4636769/4642606/5236759 and Design Pat. Pending
Copyright© 2011 CATEYE Co., Ltd.
CCMC1W-110930 066600370 4




Max.
Distance
70 cm



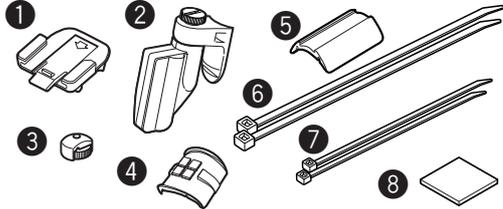
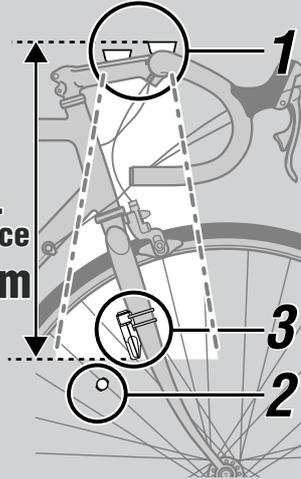


Nome componente

- 1 Attacco
- 2 Sensore Velocità A
- 3 Magnete
- 4 Cuscinetto in gomma per l'attacco
- 5 Cuscinetto in gomma
- 6 Fascette di nylon (L x2)
- 7 Fascette di nylon (S x2)
- 8 Nastro adesivo da entrambe i lati

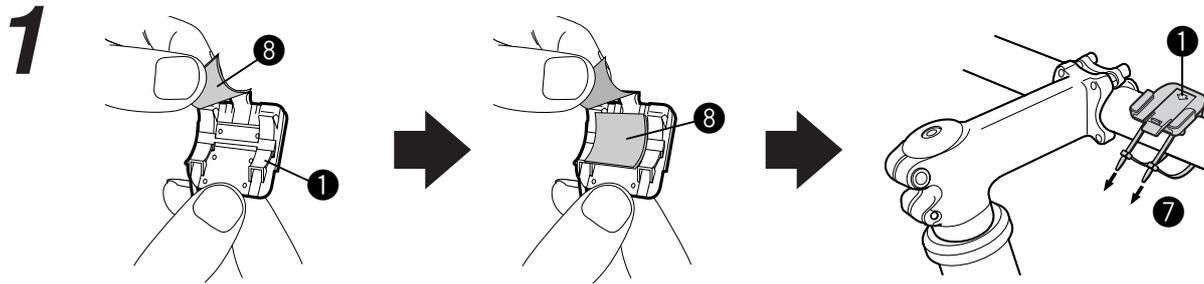


or

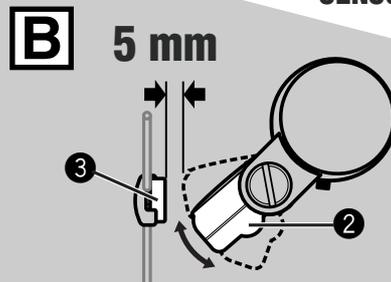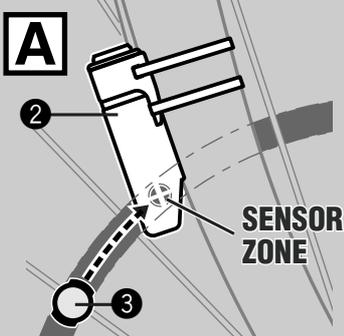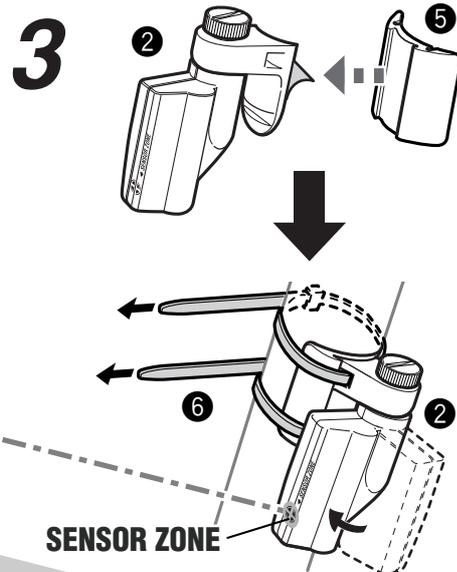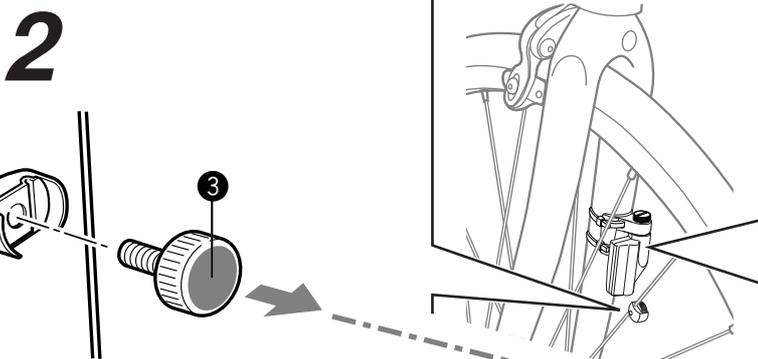



IT
CC-MC100W MICRO Wireless

SET UP ↓ BEFORE USE ↓



1. All Clear

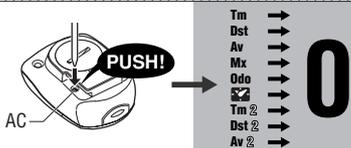

2. Select km/h or mph

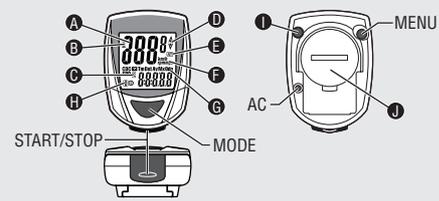
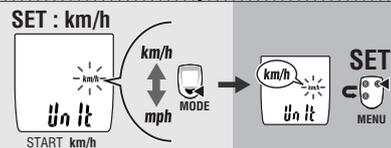


3. Wheel Circumference

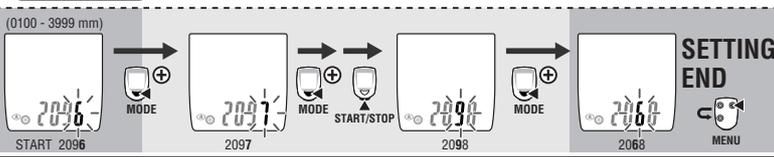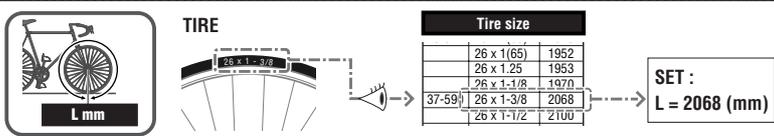


ETRTO	Tire size	L (mm)	ETRTO	Tire size	L (mm)	ETRTO	Tire size	L (mm)
	12 x 1.75	935		26 x 7/8	1920	32-630	27 x 1-1/4	2161
	14 x 1.50	1020	23-571	26 x 1 (59)	1913		27 x 1-3/8	2169
	14 x 1.75	1055		26 x 1 (65)	1952		650 x 35A	2090
	16 x 1.50	1185		26 x 1.25	1953		650 x 38A	2125
	16 x 1.75	1195		26 x 1-1/8	1970	18-622	650 x 38B	2105
	18 x 1.50	1340	37-590	26 x 1-3/8	2068		700 x 18C	2070
	18 x 1.75	1350		26 x 1-1/2	2100		700 x 19C	2080
	20 x 1.75	1515		26 x 1.40	2005		700 x 20C	2086
	20 x 1-3/8	1615	40-559	26 x 1.50	2010	20-622	700 x 20C	2096
	22 x 1-3/8	1770	47-559	26 x 1.75	2023	25-622	700 x 25C	2105
	22 x 1-1/2	1785	50-559	26 x 1.95	2050	28-622	700 x 28C	2136
	24 x 1	1753	54-559	26 x 2.00	2055		700 x 30C	2170
	24 x 3/4 Tubular	1785		26 x 2.10	2068	32-622	700 x 32C	2155
	24 x 1-1/8	1795	57-559	26 x 2.125	2070		700C Tubular	2130
	24 x 1-1/4	1905		26 x 2.35	2083	37-622	700 x 35C	2168
47-507	24 x 1.75	1890	57-559	26 x 3.00	2170		700 x 38C	2180
	24 x 2.00	1925		27 x 1	2145	40-522	700 x 40C	2200
	24 x 2.125	1965		27 x 1-1/8	2155			


OPERATION FLOW

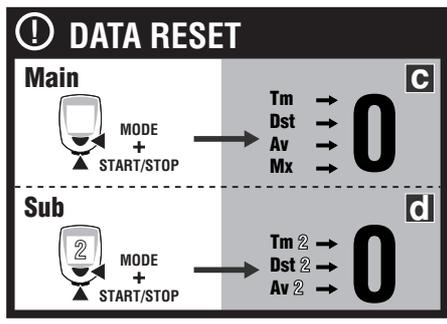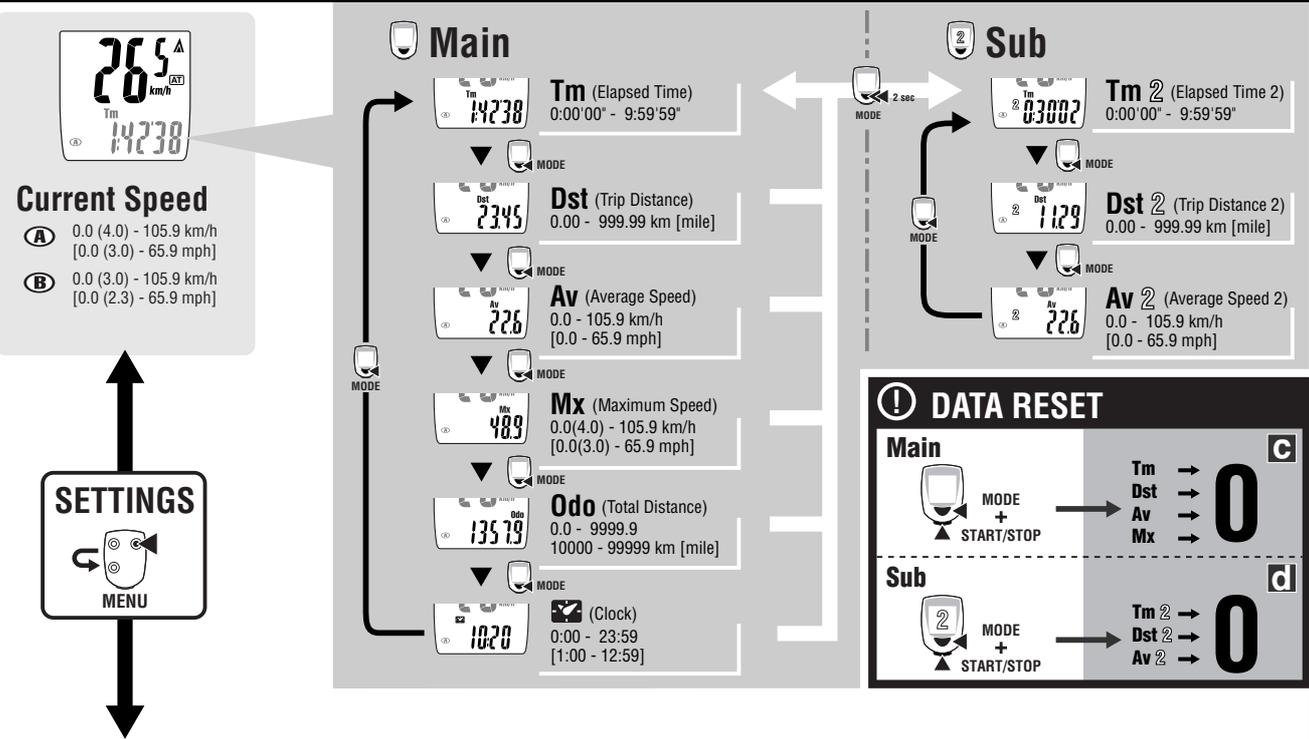

MENU FLOW (SETTINGS)

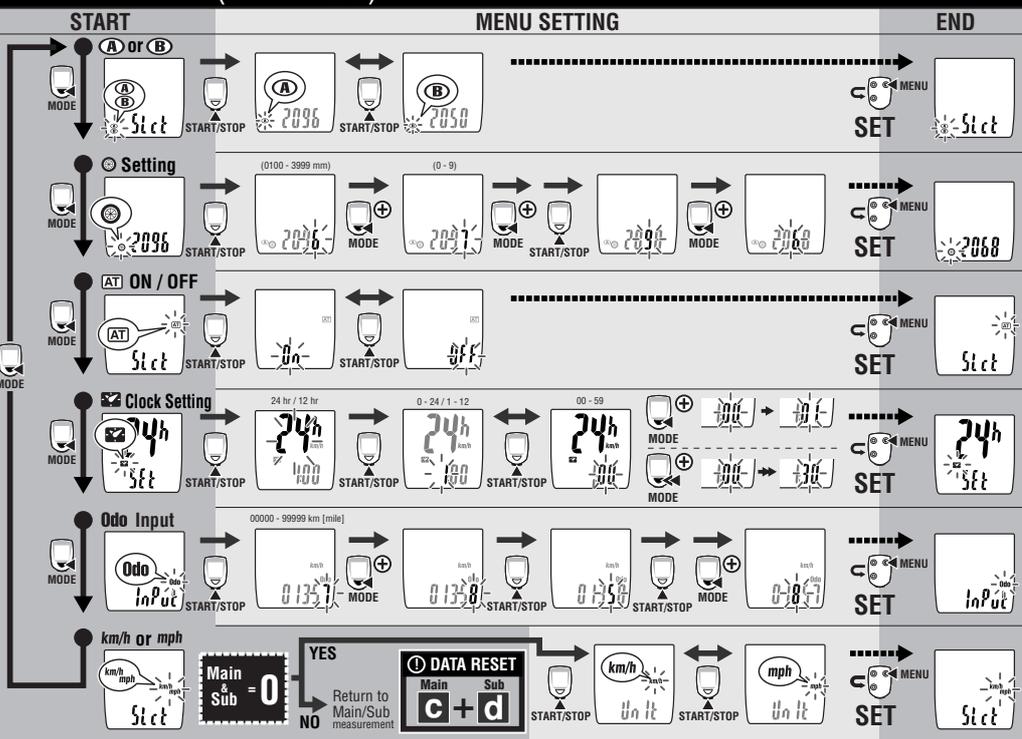

BATTERY

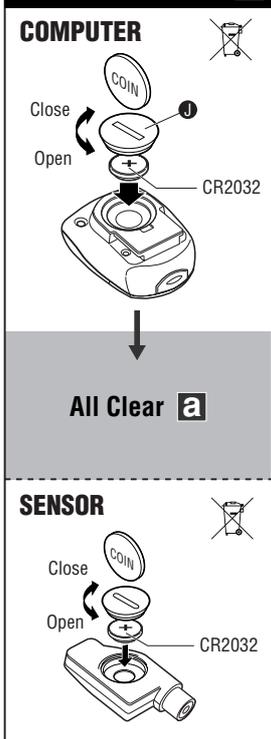

CC-MC100W MICRO Wireless

AVVERTENZA

- Non guardare fisso il computer durante la guida. Pedalare con prudenza!
- Installare saldamente e controllare periodicamente magneti, sensore e supporto.
- Distarsi dalle batterie usate secondo le normative locali. Consultare il medico immediatamente, in caso le batterie vengano ingerite.
- Evitare l'esposizione a luce diretta e fonti di calore per periodi prolungati.
- Non smontare il computer.
- Pulire computer e accessori con un panno morbido leggermente imbevuto da un detergente esclusivamente neutro. Non usare mai solventi, benzene, o alcol per la pulizia del computer.

Sensore Wireless

Il sensore è stato progettato per ricevere segnali entro un raggio di spazio limitato per prevenire le interferenze della ricezione tra i vari sensori. Per questa ragione sensore e computer devono essere collocati l'uno relativamente vicino all'altro. In presenza di basse temperature o di batterie quasi scariche, la distanza tra sensore e computer deve essere ulteriormente ridotta rispetto alla distanza in condizioni normali. Il sensore va montato sopra la forcella in modo che la sua distanza dal computer non superi i 70 cm. Collocare il computer sull'asse centrale del manubrio, con la sua base rivolta di fronte al sensore. (Calcolare l'angolazione dell'asse centrale del manubrio.) (Notare che la distanza di ricezione è approssimativa.)

Sono possibili interferenze, che possono risultare in malfunzionamenti quando il computer è:

- vicino a una TV, PC, radio, a un motore, automobile o treno.
- vicino a un incrocio ferroviario, a binari, stazioni televisive o basi radar.
- vicino ad una seconda bicicletta che usa il sensore wireless.

Corretta installazione del sensore e magneti

A Fissare il magnete **Ⓜ** in modo che passi attraverso la zona sensore del sensore **Ⓢ**.

B Verificare che la distanza tra sensore **Ⓢ** e magnete **Ⓜ** sia di 5 mm o meno.

Caratteristiche/Simboli Display

- A** Velocità Corrente
- B** Icona di ricezione del segnale Sensore **Ⓢ**
Lampeggia simultaneamente ai segnali del sensore.
- C** Icona di misurazione **Sub**
- D** Freccia tendenza andatura
Indica se la velocità corrente è maggiore o minore della velocità media. (**A** maggiore **V** minore)
- E** Icona Auto-mode **Ⓜ**
- F** Unità Velocità **km/h mph**
- G** Modalità simbolo
Indica la modalità correntemente in uso.
Tm (Tm 2) [Tempo trascorso]
Dst (Dst 2) [Distanza percorsa]
Av (Av 2) [Velocità media]
Mx [Velocità massima]
Odo [Distanza totale]
Ⓢ [Orologio]

H Icona dimensione ruota **Ⓜ** **Ⓢ**

I Tasto luce posteriore

J Copertura per lo scompartimento batteria

Inizio/fine della misurazione

Questo computer permette la misurazione automatica (Auto-mode) e manuale. Durante la misurazione, l'unità della velocità lampeggia. Velocità massima e Distanza Totale vengono aggiornate qualunque sia la misurazione attiva.

Auto-mode (misurazione automatica)

Quando l'icona **Ⓜ** è accesa, la misurazione è automatica. In posizione Auto-mode, non è possibile dare inizio o fine alla misurazione usando il tasto START/STOP.

Misurazione manuale

Se l'icona **Ⓜ** è spenta, è possibile dare inizio o fine alla misurazione manuale usando il tasto START/STOP.
* Usare la schermata menu per alternare tra la modalità ACCESSO o SPENTO dell'Auto-mode. Per ulteriori informazioni, consultare il MENU FLOW.

Accendere la modalità simbolo

Premere il tasto MODE per accendere la misurazione secondo l'OPERATION FLOW. Premere il tasto MODE per 2 secondi per cambiare dalla misurazione Main a quella Sub.

Misurazione Sub

Quando la misurazione Main inizia/finisce, la misurazione Sub inizia/finisce di conseguenza. Ciò nonostante, in caso di riconfigurazione, ricordiamo che le misurazioni sono impostate individualmente. Riconfigurare le misurazioni Main e Sub in tempi diversi, permette la rilevazione dell'intervallo.

* la freccia dell'andamento della misurazione Sub appare e viene relazionata ad Av2.

Riconfigurazione dei dati

Per riconfigurare i dati della misurazione, indicare sul monitor i dati della misurazione Main/Sub e premere simultaneamente i tasti START/STOP e MODE. La distanza del percorso non viene riconfigurata

Retro-illuminazione

Quando viene digitato il tasto della retro-illuminazione, il monitor si illumina per circa 3 secondi ma se la batteria dovesse essere scarica, l'icona dimensione ruota lampeggerà e il monitor non si illuminerà.

Funzione risparmio energetico

Quando il computer non riceve segnali da 10 minuti, viene attivata la funzione di risparmio energetico e sul monitor apparirà solo l'orologio. A ricezione di un nuovo segnale, lo schermo della misurazione si accende di nuovo. Dopo due settimane di inattività la funzione di risparmio energetico cambia a modalità SLEEP. Se vengono digitati i tasti MODE o START/STOP, quando si è nella modalità SLEEP, appare lo schermo della misurazione.

Doppia circonferenza della ruota

È possibile registrare due dimensioni di ruota sul computer (dimensione ruota **Ⓜ** e **Ⓢ**). Questa funzione è utile quando si usa lo stesso computer per due biciclette oppure quando una sola bicicletta usa ruote di diversa dimensione e in tempi diversi. La dimensione ruota B è stata pre-programmata per una gomma dalle dimensioni 26 x 1.95". Usare la schermata menu per alternare tra **Ⓜ** e **Ⓢ**. Per ulteriori informazioni consultare il MENU FLOW.

Cambiare le impostazioni del computer

Per accedere allo schermo menu, premere il tasto MENU quando è presente la schermata di misurazione sul monitor. Per cambiare le impostazioni del menu, premere il tasto START/STOP a misurazione sospesa e in assenza di ricezione segnali.

• Impostazione dell'orologio
..... Programmare l'orologio secondo i criteri d'impostazione **Ⓜ** nel MENU FLOW.

• Conversione dell'unità di misura (KMH/MPH)
..... Per l'unità della velocità, riconfigurare i dati della misurazione Main e Sub prima di cambiare l'impostazione.

* Per ulteriori informazioni, consultare il MENU FLOW.

Manutenzione

Il computer e gli accessori vanno puliti con un panno morbido leggermente imbevuto di un detergente neutro diluito. Ripassare in seguito le parti con un altro panno asciutto.

Risoluzione veloce dei guasti

Monitor spento.

Controllare che la batteria non sia scarica
Se scarica, sostituire la batteria e digitare le informazioni corrette. (Cancella **Ⓜ**.)

Le informazioni che appaiono sono incorrette.

Cancellare l'operazione. (Cancella **Ⓜ**.)
Il computer non calcola il Tempo Trascorso, nonostante il tasto START/STOP sia stato digitato.

Verificare se l'icona **Ⓜ** è illuminata.

Per accendere/spegnere la misurazione manuale tramite l'uso del tasto START/STOP, spegnere la modalità Auto-mode

L'icona relativa al segnale del sensore non lampeggia (Non appare il dato della velocità.)

[Se l'icona relativa al segnale del sensore non lampeggia, diminuire la distanza tra il sensore ed il computer, regolare la posizione del magnete e far girare nuovamente la ruota. Se così facendo l'icona torna a lampeggiare, significa che il computer ed il sensore sono troppo distanti fra loro, oppure che la batteria si sta scaricando.]

Controllare che la distanza tra sensore e magnete non sia troppo grande. Controllare che il magnete passi attraverso la zona sensore. Regolare la posizione dei magneti e del sensore.

Controllare che il computer sia collocato ad una corretta angolazione. Sistemare il computer in modo che la sua base sia rivolta di fronte al sensore. Controllare che non sia troppo ampia la distanza tra computer e sensore. Collocare il sensore più vicino al computer.

Controllare che la batteria non sia scarica. Durante l'inverno il rendimento delle batterie è minore. Sostituire la batteria.

Controllare che la batteria del computer non sia scarica. Sostituire la batteria. (Cancella **Ⓜ**.)

Sostituzione della batteria

Computer

Quando lampeggia l'icona della dimensione ruota (**Ⓜ** o **Ⓢ**), sostituire la batteria. La Distanza Totale può essere inserita manualmente. Prima di togliere la batteria prendere nota della Distanza Totale corrente. Installare la nuova batteria al litio (CR2032) con il simbolo (+) rivolto verso l'alto. Riavviare il computer seguendo la procedura SET UP e proseguire alla configurazione dell'orologio nel MENU FLOW.

Sensore

Quando la ricezione del sensore è scarsa, sostituire la batteria. Controllare poi la posizione della batteria rispetto al magnete.

Specifiche

Batteria del computer: Batteria al litio CR2032 X miC1

Sensore: Batteria al litio CR2032 X 1

Durata della batteria del computer:

Circa 1 anno (Se il computer viene usato per 1 ora al giorno con la luce posteriore spenta)

Sensore: Fino al raggiungimento della Distanza totale pari a circa 10,000km (6,250 miglia)

* Questi dati si riferiscono ad un utilizzo ad una temperatura inferiore ai 20°C e con una distanza tra il computer ed il sensore pari a 65 cm.

* Se la luce posteriore viene frequentemente usata, la durata della batteria diminuirà di conseguenza.

Microcomputer Microcomputer 4-bit 1-chip

Display Display a cristalli liquidi

Sensore Sensore magnetico senza contatto

Predisposizione misura ruota 0100 mm - 3939 mm

(Esempio: A: 2095 mm, B: 2050 mm)

Temperatura di funzionamento ... 0°C - 40°C [32°F - 104°F]

Dimensione/Peso 52.5 x 38 x 22 mm [2-3/32" x 1-1/2" x 7/8"]

/ 30 g [1.06 oz]


* La durata della batteria fornita dalla casa madre potrebbe risultare più breve

* Le specifiche ed il design sono soggetti a cambiamenti senza obbligo di notifica.

Ricambi Standard


#169-6590

Kit installazione Parti

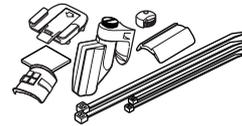

#169-6580

Sensore Velocità A

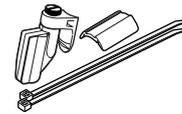

#169-6570

Kit fissaggio Supporto



#169-9691N

Magnete ruota



#166-5150


Batteria al litio (CR2032)



Ricambi opzionali

#169-6667

Kit fissaggio in posizione centrale

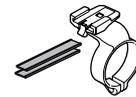

#169-9760

Magnete ruota



Garanzia Limitata - Computer/Sensore per la durata di 2 anni solamente

(Gli accessori e la batteria sono esclusi dalla garanzia)

In caso di problema durante l'impiego normale, l'unità principale verrà riparata o sostituita gratuitamente da CatEye Co., Ltd.. Al momento del ritorno del prodotto occorre imballarlo con cura allegandovi il certificato di garanzia con le istruzioni per le riparazioni. Il nome e l'indirizzo dell'acquirente devono essere presenti in modo leggibile sul certificato di garanzia. Le spese di assicurazione, di manutenzione e di spedizione al nostro Servizio Riparazioni saranno a carico del richiedente la riparazione.

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : http://www.cateye.com

[For US Customers]

CATEYE AMERICA, INC.

2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO80301-5494 USA

Phone : 303.443.4595

Toll Free : 800.5CATEYE

Fax : 303.473.0006

E-mail : service@cateye.com

IT

CC-MC100W MICRO Wireless