



CATEYE SINGLE SHOT PLUS

HL-EL610RC

FR



Pat. and Design Pat. Pending
Copyright© 2009 CATEYE Co., Ltd.
EL610RC-091210 066640131 2

INTRODUCTION

1 Avant d'utiliser la lampe, veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que le livret joint "Batteries NiMH" et conservez-les pour une consultation ultérieure.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce CATEYE "SINGLE SHOT PLUS HL-EL610RC." Ce produit est une lampe rechargeable à haute puissance, comprenant une DEL puissante ainsi qu'une pile rechargeable au nickel métal-hydrures, le tout dans un boîtier compact.

MESURES DE PRECAUTION

- Ne jamais laisser la lampe à portée des enfants.
- Afin de vous prévenir contre les coupures de piles, nous vous recommandons de toujours avoir à portée de main une pile de rechange.
- Si la lampe ou certaines parties de la lampe sont salies par de la boue, etc., nettoyez à l'aide d'un chiffon propre humidifié de savon doux. Ne jamais utiliser de solvant, de benzène ou d'alcool ; cela causerait des dommages.
- Installer la lampe à une distance supérieure à 10 cm environ du dispositif de mesure sans fil. En effet, les transmissions pourraient être défaillantes en cas de montage trop proche.
- Cette lampe est entièrement étanche ; ceci vous permet donc de l'utiliser sous la pluie. Cependant, ne l'immergez jamais totalement dans l'eau.

Avant la première utilisation

La pile a déjà été rechargée à son expédition, dans le but de vérifier le bon fonctionnement de la lampe. Veuillez cependant la recharger avant sa première utilisation, en respectant les consignes du chapitre "Procédure de recharge."

COMPOSANTS



Lampe




Support H34



Chargeur de batterie

MONTAGE

- 1 Passer la sangle de la support autour du guidon et la passer dans le disque.
- 2 Bien serrer la sangle en tournant le disque.
- 3 Couper la sangle du support de fixation dépassant du disque.
- 4 Placez la lampe dans son support jusqu'à entendre un "clic" indiquant qu'elle est en place. Pour l'extraire du support, tirez dessus tout en appuyant sur le bouton de relâchement.

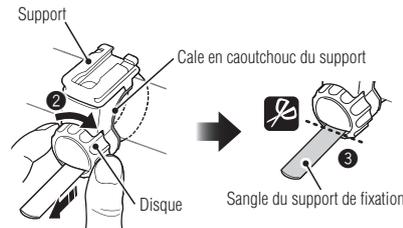


ATTENTION!

- Serrer le disque à la main. Si vous le serrez trop fort avec un outil, les pas de vis risquent d'être endommagés.
- Lorsque le réglage de l'inclinaison sur les côtés gauche et droit est lâche, serrer la vis (*1).
- Arrondir l'extrémité coupée de la sangle du support de fixation pour éviter les blessures.

Réglage de l'angle du faisceau lumineux

- 5 Relâchez le disque du support.
- 6 Ajustez l'angle de la lampe afin que la lumière ne soit pas dirigée vers les autres voitures.

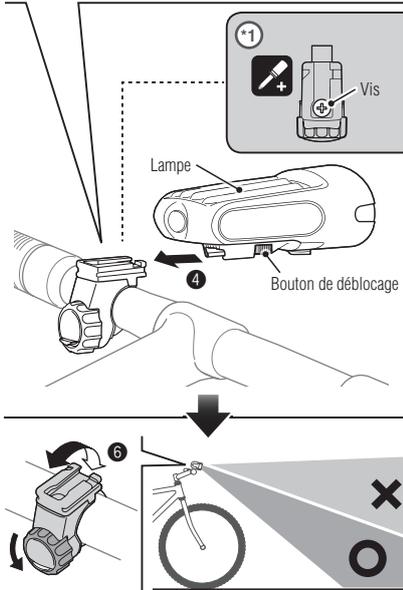

* Si le disque ne peut être dévissé facilement, lavez-le pendant un court instant à l'eau afin qu'il se relâche.
* Ne pas trop desserrer le disque, sans quoi la sangle de la support risque de sortir. Desserrez le disque juste assez pour permettre à la support de bouger légèrement. Bien resserrer le disque après avoir réglé la sangle.
* Il peut également être réglé de 10 degrés vers la gauche ou vers la droite.

PIECES DE RECHANGE



#533-8827
Support H34



#534-1865N
NiMH 4,8v 2500mAh



EC:#534-1868
CHR-2700mAh 4,8v NiMH

CARACTERISTIQUES

Source lumineuse : DEL blanche à haute puissance x 2
Pile : NiMH 4.8V 2500mAh
Chargeur de batterie : CHR-2700mAh 4.8v NiMH
Durée de fonctionnement :
Hi : Environ 3 heures
Low : Environ 9 heures
Clignotement : Environ 36 heures

Temps de charge : Environ 4 heures
Température : Recharge : 0°C - 40°C
Utilisation : -15°C - 45°C

Nombre de recharges/décharges : Approx. 300 fois (nombre de fois)
Dimensions/poids : 104 x 74 x 43 mm / 253 g



* Les caractéristiques, la forme et la présentation générale sont sujettes à modification sans avis préalable.

UTILISATION

1 Illumination (Sélection du type d'illumination)

Le type d'illumination est sélectionné grâce à un commutateur.


Commutateur	Durée d'illumination en continu
ON ↔ OFF : Pression longue	Hi : Environ 3 heures
Hi ↔ Low : Pression simple	Low : Environ 9 heures
Clignoter : Pression double rapide	Clignoter : Environ 36 heures

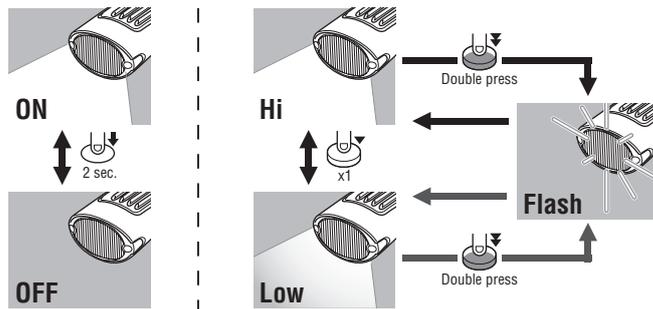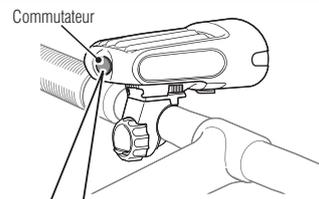

2 Charge restante de la pile


Le témoin de niveau de charge s'allume pour indiquer que la pile est presque épuisée. Rechargez alors la pile le plus rapidement possible.

Témoin de la batterie

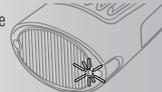

3 Procédure de recharge

- 1 Ouvrez la fiche de recharge à l'arrière de la lampe pour y connecter la prise du chargeur.
- 2 Branchez le chargeur de piles dans une prise du secteur CA.
- 3 Une fois la recharge terminée, retirez la prise puis placez à nouveau le bouchon du jack de recharge.

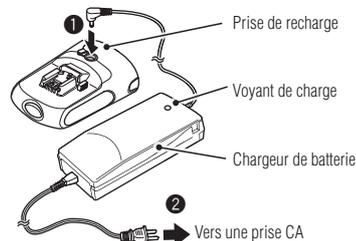


* N'utilisez que le chargeur spécialement fourni à cet effet.

* Les durées de recharge et d'illumination ne sont fournies qu'à titre indicatif, et varient en fonction des conditions d'utilisation.

État du voyant de charge	Durée de charge normale
Voyant rouge clignotant : En charge	Environ 4 heures
Voyant vert : Charge terminée	


PROCEDURE DE REMPLACEMENT DE LA PILE

- 1 Retournez la lampe et retirez les deux vis à l'avant de l'objectif en utilisant une clé hexagonale de 2,5 mm.
- 2 Extrayez lentement l'objectif du corps.
- 3 Retirez le connecteur de la batterie relié au tableau, et remplacez-le par une nouvelle pile.
- 4 Mettez en place la pile sur le plateau, et mettez-le en place dans le corps, et sécurisez avec 2 vis.

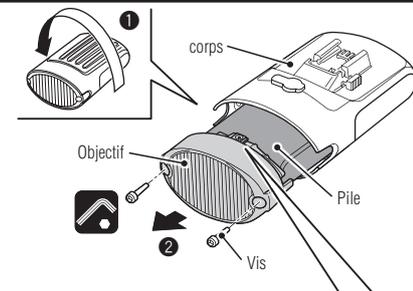

ATTENTION!

- L'objectif de la lampe est une pièce mécanique de haute précision ; il est par conséquent interdit de la démonter. Ceci risquerait en effet d'annuler la distribution optimale de la lumière.
- Afin de conserver le caractère étanche de la lampe, faites très attention à replacer correctement la bande en caoutchouc, lors du montage de l'objectif sur la lampe.
- Afin d'éviter d'endommager le câble au moment du réassemblage de la lampe, bien s'assurer que le câble de la batterie est placé à l'intérieur du joint de caoutchouc comme montré ci-dessous.

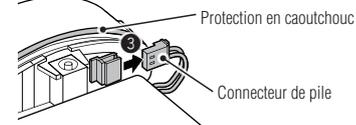

GARANTIE LIMITEE

Garantie de 2 ans : Lampe / Chargeur de batterie (Usure de la pile non comprise.)

Les produits CatEye sont garantis sur le produit et la main d'oeuvre pendant une période de 2 ans après la date d'achat originale. Si le produit tombait en panne lors d'une utilisation normale, CatEye remplacerait ou réparerait le compteur gratuitement. Ce service devant être effectué par CatEye ou un revendeur autorisé. Lorsque vous retournez le produit, emballez le soigneusement et joignez au compteur le certificat de garantie (preuve d'achat), avec vos instructions sur le dysfonctionnement. Veuillez écrire lisiblement vos coordonnées sur le certificat de garantie, les frais de transport pour le retour du produit sont à la charge de CatEye, les frais pour l'envoi du produit sont à la charge de la personne soumettant la garantie.

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
 Attn : CATEYE Customer Service Section Phone : (06)6719-6863 Fax : (06)6719-6033 E-mail : support@cateye.co.jp URL : http://www.cateye.co.jp
 Service & Research Address for USA
 CATEYE Service and Research Center 1705 14th St. 115 Boulder, CO 80302
 Phone : 303.443.4595 Toll Free : 800.5CATEYE Fax : 303.473.0006 E-mail : service@cateye.com URL : http://www.cateye.com